

GEMÜ 3140 D

Druckschalter

DE

Betriebsanleitung



Alle Rechte, wie Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte, werden ausdrücklich vorbehalten.

Dokument zum künftigen Nachschlagen aufbewahren.

© GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
23.01.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Hinweise	4
1.2 Verwendete Symbole	4
1.3 Warnhinweise	4
2 Sicherheitshinweise	4
3 Produktbeschreibung	5
3.1 Aufbau	5
3.2 Beschreibung	5
3.3 Funktion	5
3.4 Typenschild	5
4 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
5 Bestelldaten	7
6 Technische Daten	8
7 Abmessungen	10
8 Herstellerangaben	11
8.1 Lieferung	11
8.2 Transport	11
8.3 Lagerung	11
9 Einbau in Rohrleitung	11
9.1 Montage- und Sicherheitshinweise	11
9.2 Montage im Freien und in feuchter Umgebung	12
9.3 Montageschritte für Anschlüsse nach DIN 3852	13
9.4 Montageschritte für Anschlüsse nach EN 837	13
10 Elektrischer Anschluss	13
10.1 Anschluss- und Sicherheitshinweise	13
10.2 3-Leiter-System (Ausgang Code PNAV)	13
11 Inbetriebnahme	14
12 Bedienung	14
12.1 Bedien- und Anzeigeelemente	14
12.2 Schalt- und Rückschaltverhalten	15
12.3 Aufbau des Menüsystems	16
12.4 Menüliste	18
13 IO-Link Interface	20
13.1 Allgemeine Device-Infos	20
13.2 SIO-Modus (Standard IO-Modus)	20
13.3 IO-Link Modus (Kommunikationsmodus)	20
13.4 Prozessdaten	20
13.5 Error Codes	20
13.6 Event Codes	20
13.7 Parameterdaten	21
13.8 Einstellung von Offset und Endwert	22
14 Fehlerbehebung	22
15 Inspektion und Wartung	24
16 Demontage	24
17 Entsorgung	24
18 Rücksendung	24
19 EU-Konformitätserklärung	25
20 Herstellererklärung	26

1 Allgemeines

1.1 Hinweise

- Beschreibungen und Instruktionen beziehen sich auf Standardausführungen. Für Sonderausführungen, die in diesem Dokument nicht beschrieben sind, gelten die grundsätzlichen Angaben in diesem Dokument in Verbindung mit einer zusätzlichen Sonderdokumentation.
- Korrekte Montage, Bedienung und Wartung oder Reparatur gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Produkts.
- Im Zweifelsfall oder bei Missverständnissen ist die deutsche Version des Dokumentes ausschlaggebend.
- Zur Mitarbeiterschulung Kontakt über die Adresse auf der letzten Seite aufnehmen.

1.2 Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in dem Dokument verwendet:

Symbol	Bedeutung
●	Auszuführende Tätigkeiten
►	Reaktion(en) auf Tätigkeiten
–	Aufzählungen

1.3 Warnhinweise

Warnhinweise sind, soweit möglich, nach folgendem Schema gegliedert:

SIGNALWORT	
Mögliches gefahrenspezifisches Symbol	Art und Quelle der Gefahr ► Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung ● Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr

Warnhinweise sind dabei immer mit einem Signalwort und teilweise auch mit einem gefahrenspezifischen Symbol gekennzeichnet.

Folgende Signalwörter bzw. Gefährdungsstufen werden eingesetzt:

 GEFAHR	
	Unmittelbare Gefahr! ► Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod
 WARNUNG	
	Möglicherweise gefährliche Situation! ► Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod

VORSICHT



Möglicherweise gefährliche Situation!

- Bei Nichtbeachtung drohen mittlere bis leichte Verletzungen

HINWEIS



Möglicherweise gefährliche Situation!

- Bei Nichtbeachtung drohen Sachschäden

Folgende gefahrenspezifische Symbole können innerhalb eines Warnhinweises verwendet werden:

Symbol	Bedeutung
	Gefahr durch elektrische Spannung

2 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument beziehen sich nur auf ein einzelnes Produkt. In Kombination mit anderen Anlagenteilen können Gefahrenpotentiale entstehen, die durch eine Gefahrenanalyse betrachtet werden müssen. Für die Erstellung der Gefahrenanalyse, die Einhaltung daraus resultierender Schutzmaßnahmen sowie die Einhaltung regionaler Sicherheitsbestimmungen ist der Betreiber verantwortlich.

Das Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu beachten sind.

Nichtbeachtung kann zur Folge haben:

- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen
- Gefährdung von Anlagen in der Umgebung
- Versagen wichtiger Funktionen
- Gefährdung der Umwelt durch Austreten gefährlicher Stoffe bei Leckage

Die Sicherheitshinweise berücksichtigen nicht:

- Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können
- Die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung (auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals) der Betreiber verantwortlich ist

Vor Inbetriebnahme:

1. Das Produkt sachgerecht transportieren und lagern.
2. Schrauben und Kunststoffteile am Produkt nicht lackieren.
3. Installation und Inbetriebnahme durch eingewiesenes Fachpersonal durchführen.
4. Montage- und Betriebspersonal ausreichend schulen.
5. Sicherstellen, dass der Inhalt des Dokuments vom zuständigen Personal vollständig verstanden wird.
6. Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche regeln.
7. Sicherheitsdatenblätter beachten.
8. Sicherheitsvorschriften für die verwendeten Medien beachten.

Bei Betrieb:

9. Dokument am Einsatzort verfügbar halten.
10. Sicherheitshinweise beachten.
11. Das Produkt gemäß diesem Dokument bedienen.
12. Das Produkt entsprechend der Leistungsdaten betreiben.
13. Das Produkt ordnungsgemäß instand halten.
14. Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dem Dokument beschrieben sind, nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchführen.

Bei Unklarheiten:

15. Bei nächstgelegener GEMÜ Verkaufsniederlassung nachfragen.

3 Produktbeschreibung**3.1 Aufbau****Druckschalter**

Position	Benennung	Werkstoffe
1*	Druckanschluss	1.4404 Edelstahl oder PVDF
2	Gehäuse	1.4404 Edelstahl
3	Anzeigegehäuse	PA 6.6
	Dichtungen*	FPM oder EPDM
	Trennmembran*	Keramik Al ₂ O ₃ (96 %)

* medienberührt

3.2 Beschreibung

Der Druckmessumformer / -schalter GEMÜ 3140 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Druckbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen als auch verunreinigten Medien einsetzbar und eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Je nach Ausführung sind sowohl verschiedene elektrische, als auch mechanische Anschlüsse verfügbar. Die Variante mit LED-Display besitzt eine 4-stellige Anzeige, welche drehbar ausgeführt ist.

3.3 Funktion

Der Druckmessumformer GEMÜ 3140 wandelt die physikalische Größe Druck in ein elektrisches Signal um.

3.4 Typenschild

		Bestellcode	
			
		GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG Fritz-Müller-Straße 6-8 74653 Ingelfingen-Criesbach	
Typenbezeichnung	GEMÜ 3140	GeMü BestNr	SN: 01234567
Signal	Eingang:	0...10 bar abs.	PIN-Belegung:
	Ausgang 1:	IO-Link / PNP / NPN	Ubr: 1 Ausgang1: 4
	Ausgang 2:	PNP / NPN / mA / V	Ubr: 3 Ausgang2: 2
	Versorgung:	24 V DC	Schirm: Stecker
		Anschlussbelegung	
		 	

Der Herstellungsmonat ist unter dem Bestellcode und der Seriennummer verschlüsselt und kann bei GEMÜ erfragt werden.

Das Produkt wurde in Deutschland hergestellt.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ GEFAHR	
	Explosionsgefahr! ▶ Gefahr von Tod oder schwersten Verletzungen ● Das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Zonen verwenden.

⚠ WARNUNG	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts! ▶ Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod ▶ Herstellerhaftung und Gewährleistungsanspruch erlischt. ● Das Produkt ausschließlich entsprechend der in der Vertragsdokumentation und in diesem Dokument festgelegten Betriebsbedingungen verwenden.	

Das Produkt ist bestimmungsgemäß nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Das Produkt dient zur Erfassung eines Druckes und kann Aktionen über die verschiedenen Schnittstellen ausgeben. Die integrierte Anzeige erleichtert den Umgang mit dem Gerät. Das Produkt ist u. a. mit einer IO-Link-Schnittstelle ausgerüstet, um Prozessdaten, Diagnose- und Statusmeldungen mit einer übergeordneten Steuerungsebene auszutauschen. Die Parametrierung erfolgt entweder über das VDMA-konforme Menüsystem, welche vor Ort mittels zwei Tasten bedient werden kann oder über die Steuerungsebene. Das Produkt ist für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, Hydraulik-Aggregaten oder pneumatischen Anlagen konzipiert.

Das Produkt ist ausschließlich zu diesem Verwendungszweck, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Angaben, zu nutzen.

Produkte mit 3-A- und / oder EHEDG-zugelassenen Prozessanschluss wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Pharmazie konzipiert. Der Prozessanschluss ist hygienegerecht und sterilisierbar.

Als Mess- und Reinigungsmedien kommen Gase oder Flüssigkeiten in Frage, die mit den medienberührten Werkstoffen des Druckmessgerätes (gemäß Datenblatt) sowie Ihrer Anlage kompatibel sind. Dies ist für den Einsatzfall sicherzustellen.

5 Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Übersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfügbarkeit prüfen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Bestellcodes

1 Typ	Code
Druck-Messumformer, Druckschalter	3140

2 Anschlussgröße	Code
G 1/2	G12
G 1/4	G14

3 Messart	Code
Absolutdruck	A
Relativdruck	R

4 Messbereich	Code
Messbereich 0 - 6 bar	6
Messbereich 0 - 10 bar	10
Messbereich 0 - 40 bar	40

5 Werkstoff	Code
1.4404	7
PVDF	20

6 Dichtwerkstoff	Code
FKM	4
EPDM	14

7 Elektrischer Anschluss	Code
M12x1 Einbaustecker, 4-polig	M

8 Spannung / Frequenz	Code
24 V DC	C1

9 Anzeige	Code
mit Display	D

10 Ausgang	Code
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link umschaltbar	PNAV

11 Sonderausführung	Code
Standard	

Bestellbeispiel

Bestelloption	Code	Beschreibung
1 Typ	3140	Druck-Messumformer, Druckschalter
2 Anschlussgröße	G12	G 1/2
3 Messart	A	Absolutdruck
4 Messbereich	10	Messbereich 0 - 10 bar
5 Werkstoff	7	1.4404
6 Dichtwerkstoff	4	FKM
7 Elektrischer Anschluss	M	M12x1 Einbaustecker, 4-polig
8 Spannung / Frequenz	C1	24 V DC
9 Anzeige	D	mit Display
10 Ausgang	PNAV	PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link umschaltbar
11 Sonderausführung		Standard

6 Technische Daten

6.1 Temperatur

Medientemperatur:	Edelstahl (Code 7): -40 bis 125 °C PVDF (Code 20): -30 bis 125 °C
Umgebungstemperatur:	Edelstahl (Code 7): -40 bis 85 °C PVDF (Code 20): -30 bis 85 °C
Lagertemperatur:	Edelstahl (Code 7): -40 bis 100 °C PVDF (Code 20): -30 bis 100 °C

6.2 Druck

Betriebsdruck: Der Betriebsdruck ist abhängig vom gewählten Messbereich.

Messbereich	0-6 bar	0-10 bar	0-40 bar
Überlastdruck	10 bar	20 bar	100 bar
Berstdruck	18 bar	30 bar	120 bar

6.3 Produktkonformitäten

EMV-Richtlinie:	2014/30/EU
FMEDA:	SIL 2 (IEC 61508 / IEC 61511) nur bei Bestelloption Anzeige – ohne Display (Code 0) und Ausgang (Code 4AS oder 4AXS)
UL-Zulassung:	Ja nur bei Bestelloption Anzeige – ohne Display (Code 0)
Druckgeräterichtlinie:	2014/68/EU - Druckgerät gemäß Artikel 4, Absatz 3, ausgelegt nach "guter Ingenieurspraxis"
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU

6.4 Mechanische Daten

Einbaulage:	Beliebig
Schutzart:	IP 67 nach EN 60529
Gewicht:	Druckschalter mit Display: 220 g
Lebensdauer:	> 100 x 10 ⁶ Lastzyklen
Einschaltzeit:	110 ms

6.5 Elektrische Daten

6.5.1 Spannungsversorgung

Versorgungsspannung:	24 V DC (-5/+10 %)
Stromaufnahme:	≤ 40 mA
Verpolschutz:	ja
Einschaltdauer:	100 % ED
Elektrische Anschlussart:	M12-Gerätestecker, 4-polig

6.5.2 Schaltausgang

Versorgungsspannung:	18 - 30 V DC
-----------------------------	--------------

Ausgangssignal:	Ausgang Code	Ausgangssignal 1	Ausgangssignal 2
	Code PNAV	Schaltausgang/Kommunikation	Schaltausgang/Signal


Bürde:	$R_{\min} = 10 \text{ k}\Omega$
	$R_{\max} = 330 \text{ }\Omega$

Max. Schaltstrom:	200 mA
--------------------------	--------

Genauigkeit:	Schaltpunkt:	≤ ± 0,5 % FSO
		Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
	Wiederholung:	≤ ± 0,2 % FSO

Schaltfrequenz:	max. 170 Hz
------------------------	-------------

Schaltzyklen:	> 100 x 10 ⁶
----------------------	-------------------------

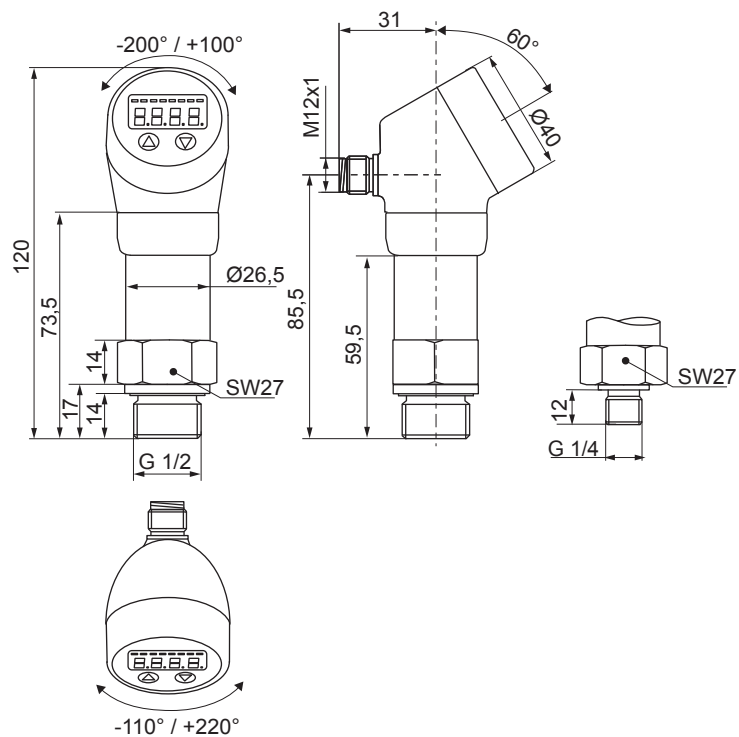7 Abmessungen

Maße in mm

8 Herstellerangaben

8.1 Lieferung

- Ware unverzüglich bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.

Das Produkt wird im Werk auf Funktion geprüft. Der Lieferumfang ist aus den Versandpapieren und die Ausführung aus der Bestellnummer ersichtlich.

8.2 Transport

1. Das Produkt auf geeignetem Lademittel transportieren, nicht stürzen, vorsichtig handhaben.
2. Transportverpackungsmaterial nach Einbau entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmungen entsorgen.

8.3 Lagerung

1. Das Produkt staubgeschützt und trocken in der Originalverpackung lagern.
2. UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
3. Maximale Lagertemperatur nicht überschreiten (siehe Kapitel „Technische Daten“).
4. Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffe u. ä. nicht mit GEMÜ Produkten und deren Ersatzteilen in einem Raum lagern.
5. Druckluftanschlüsse durch Schutzkappen oder Verschlussstopfen verschließen.

9 Einbau in Rohrleitung

9.1 Montage- und Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR	
	Lebensgefahr! ▶ durch davonfliegende Teile, austreten des Medium, Stromschlag ● Montieren Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand!

⚠ GEFAHR	
	Gefahr durch Blitzschlag! ▶ Besteht erhöhte Gefahr, dass das Gerät durch Blitzschlag oder Überspannung beschädigt wird, muss zusätzlich ein erhöhter Blitzschutz vorgesehen werden!

⚠ GEFAHR	
Benutzung des Produkts als Trittleiter ▶ Die Gehäuse sind nicht als Trittleiter zum Klettern in der Anlage bestimmt. Sie können dadurch ggf. Schaden nehmen und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Bei Beschädigung des Gehäuses können sich neben Wasser auch Schmutz und brennbares Material im Gehäuseinneren ansammeln. Dadurch kann ein Kurzschluss verursacht werden. Darüber hinaus kann sich das Gerät durch die Ablagerungen stark aufheizen und eine Explosion verursachen.	

⚠ WARNUNG	
	Gefahr durch falsche Verwendung ● Setzen Sie das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung, in geeigneten Messmedien, ein. ● Am Gerät dürfen keine Veränderungen oder Umbauten vorgenommen werden.

HINWEIS	
▶ Die ungeschützte Membrane äußerst vorsichtig behandeln. Sie kann sehr leicht beschädigt werden.	

HINWEIS	
▶ Beim Einsatz in Dampfleitungen eine Kühlstrecke vorsehen.	

HINWEIS	
▶ Bei der Montage hohe mechanische Spannungen am Druckanschluss vermeiden! Dies führt zu einer Verschiebung der Kennlinie oder zur Beschädigung, ganz besonders für sehr kleine Druckbereiche sowie für Geräte mit einem Druckanschluss aus Kunststoff.	

HINWEIS

- Bei hydraulischen Systemen das Gerät so anordnen, dass der Druckanschluss nach oben zeigt. (Entlüftung)

HINWEIS

- Wird das Gerät mit dem Druckanschluss nach oben eingebaut, sicherstellen, dass keine Flüssigkeit am Gehäuse abläuft. Dadurch kann Feuchtigkeit und Schmutz den Relativbezug im Gehäuse blockieren und zu Fehlfunktionen führen. Staub und Schmutz bei Bedarf vom Rand der Verschraubung des elektrischen Anschlusses entfernen.

HINWEIS

- Verpackung und Schutzkappen des Gerätes erst unmittelbar vor der Montage entfernen, um eine Beschädigung der Membrane und der Gewindegänge auszuschließen!
- Schutzkappen aufbewahren! Verpackung sachgerecht entsorgen!

HINWEIS

- Wenden Sie zum Einbau der Geräte keine Gewalt an, um Schäden am Gerät und der Anlage zu verhindern!

HINWEIS

- Gerät nicht werfen und nicht fallen lassen!

HINWEIS

- Staubablagerungen am Gerät und das völlige Einschütten in Staub ist zu verhindern!

HINWEIS

- Das Gerät entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß eingesetzt oder bedient wird.

HINWEIS

- Besteht erhöhte Gefahr, dass das Gerät durch Blitzschlag oder Überspannung beschädigt wird, muss zusätzlich ein erhöhter Blitzschutz vorgesehen werden!

HINWEIS

- Behandeln Sie eine ungeschützte Membrane äußerst vorsichtig; diese kann sehr leicht beschädigt werden.

HINWEIS

- Die Anzeige und das Kunststoffgehäuse sind mit einer Drehbegrenzung ausgestattet. Bitte versuchen Sie nicht, durch erhöhten Kraftaufwand die Anzeige oder das Gehäuse zu überdrehen!

HINWEIS

- Nutzen Sie keinesfalls die Anzeige als Montage-/ Demontagehilfe, da sonst das Gerät irreparabel beschädigt werden kann. Nutzen Sie zur Befestigung oder zum Ausbau des Gerätes, ausschließlich den dafür vorgesehenen Sechskant am Druckanschluss.

HINWEIS

- Die Messstelle ist so auszuführen, dass Kavitation sowie Druckschläge vermieden werden.

HINWEIS

- Vermeiden Sie bei der Montage hohe mechanische Spannungen am Druckanschluss! Dies führt zu einer Verschiebung der Kennlinie oder zur Beschädigung, ganz besonders bei sehr kleinen Druckbereichen.

HINWEIS

- Der erforderliche Anzugsmoment richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort (Werkstoff und Geometrie der Aufnahmestelle). Die angegebenen Anzugsmomente für den Druckschalter dürfen nicht überschritten werden!

HINWEIS

- Bitte kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Einsatz- und Betriebsbedingungen des Gerätes. Bei Veränderung der Eigenschaften leiten Sie entsprechende Maßnahmen ein.

9.2 Montage im Freien und in feuchter Umgebung

1. Das Gerät nach der Montage sofort elektrisch anschließen oder Feuchtigkeitseintritt verhindern, z.B. durch eine passende Schutzkappe. (Die angegebene Schutzart gilt für das angeschlossene Gerät.)
2. Die Montagelage so wählen, dass ein Abfließen von Spritz- und Kondenswasser ermöglicht wird. Stehende Flüssigkeit an Dichtflächen muss ausgeschlossen werden!
3. Bei Geräten mit Kabelausgang das abgehende Kabel nach unten führen. Falls die Leitung nach oben geführt werden muss, ist dies in einem nach unten gerichteten Bogen auszuführen.
4. Das Gerät so montieren, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Direkte Sonnenbestrahlung führt im ungünstigsten Fall zum Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur. Bei einem Einsatz in Ex-Bereichen muss dies ausgeschlossen werden!
5. Ein Gerät mit Relativbezug im Gehäuse (kleine Bohrung neben dem elektrischen Anschluss) so montieren, dass der für die Messung erforderliche Relativbezug vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt ist. Wird der Messumformer einer Flüssigkeitsbeaufschlagung ausgesetzt, wird der Relativbezug blockiert und der Luftdruckausgleich verhindert. Eine genaue Messung in diesem Zustand ist nicht möglich und kann zu Schäden am Messumformer führen.

9.3 Montageschritte für Anschlüsse nach DIN 3852

HINWEIS

- Kein zusätzliches Dichtmaterial wie Werg, Hanf oder Teflonband verwenden!

Der O-Ring sitzt in der vorgesehenen Nut.

Der O-Ring ist nicht beschädigt.

Die Dichtfläche des aufzunehmenden Teils besitzt eine einwandfreie Oberfläche. (R_z 3,2)

1. Das Gerät mit der Hand in das Aufnahmegewinde einschrauben.
2. Geräte mit einem Kordelring: nur von Hand fest einschrauben
3. Geräte mit einer Schlüsselfläche müssen mit einem passenden Gabelschlüssel festgezogen werden.

Schlüsselfläche aus Stahl:

G1/4": ca. 5 Nm

G1/2": ca. 10 Nm

Schlüsselfläche aus Kunststoff:

max. 3 Nm

9.4 Montageschritte für Anschlüsse nach EN 837

Eine geeignete Dichtung, entsprechend dem Messstoff und dem zu messenden Druck ist vorhanden (z. B. eine Kupferdichtung).

Die Dichtfläche des aufzunehmenden Teils besitzt eine einwandfreie Oberfläche (R_z 6,3).

1. Das Gerät mit der Hand in das Aufnahmegewinde einschrauben.
2. Anschließend mit dem Gabelschlüssel festziehen:
G1/4": ca. 20 Nm
G1/2": ca. 50 Nm

HINWEIS

- Zulässige Drücke nach EN 837 beachten

G1/4" EN 837	P _N ≤ 600 bar	Gegenstück muss aus Stahl nach DIN 17440 mit Festigkeit R _{p0,2} ≥ 190 N/mm ² hergestellt werden.
G1/2" EN 837	P _N ≤ 1000 bar	
G1/4" EN 837	P _N > 600 bar, P _N ≤ 1000 bar	Gegenstück muss aus Stahl nach DIN 17440 mit Festigkeit R _{p0,2} ≥ 260 N/mm ² hergestellt werden.
G1/2" EN 837	P _N > 1000 bar, P _N ≤ 1600 bar	

HINWEIS

- Bitte beachten Sie das Datenblatt oder wenden Sie sich an den Vertrieb des Herstellers in Bezug auf den max. zulässigen Druck des Geräts.

10 Elektrischer Anschluss

10.1 Anschluss- und Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Montieren Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand!

Geräte mit Kabelverschraubung sowie Kabeldosen

1. Darauf achten, dass der Außendurchmesser der verwendeten Leitung innerhalb des zulässigen Klemmbereiches liegt (Kabelverschraubung M12x1,5 Kabel Ø 3 – 6,5 mm, Kabeldose ISO 4400 Kabel Ø 4,5 – 10 mm). Außerdem ist sicherzustellen, dass diese fest und spaltfrei in der Kabelverschraubung sitzt!
2. Für den elektrischen Anschluss eine geschirmte und verdrehte Mehraderleitung verwenden.

Geräte mit Kabelausgang

Bei der Verlegung des Kabels folgende Mindestbiegeradien einhalten:


- Kabel ohne Luftschlauch:
feste Verlegung: 5-facher Kabeldurchmesser
flexibler Einsatz: 10-facher Kabeldurchmesser
- Kabel mit Luftschlauch:
feste Verlegung: 10-facher Kabeldurchmesser
flexibler Einsatz: 20-facher Kabeldurchmesser

Bei Geräten mit Kabelausgang und integriertem Belüftungsschlauch darf der am Kabelende befindliche PTFE-Filter auf dem Relativschlauch weder beschädigt noch entfernt werden!


HINWEIS

- Bei Relativgeräten enthält das Kabel einen Belüftungsschlauch für den Druckausgleich. Führen Sie das Kabelende in einen Bereich oder geeigneten Anschlusskasten, der möglichst trocken und frei von aggressiven Gasen ist, um eine Beschädigung zu vermeiden.

10.2 3-Leiter-System (Ausgang Code PNAV)

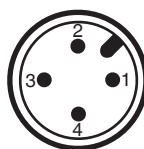

Pin	Beschreibung
1	Versorgung +
2	Schaltausgang / Signal
3	Versorgung -
4	Schaltausgang / Kommunikation

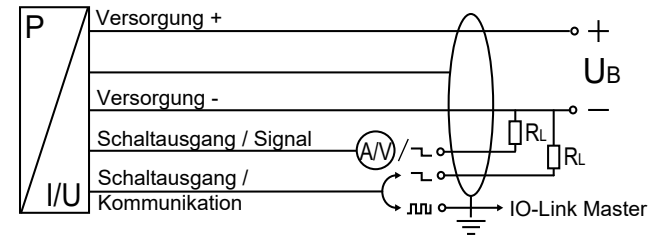

11 Inbetriebnahme

GEFAHR

Lebensgefahr!

- ▶ durch davonfliegende Teile, austretendes Medium, Stromschlag
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Spezifikation! (gemäß Datenblatt)

1. Gerät ist ordnungsgemäß installiert
2. Gerät weist keine sichtbaren Mängel auf

12 Bedienung

12.1 Bedien- und Anzeigeelemente

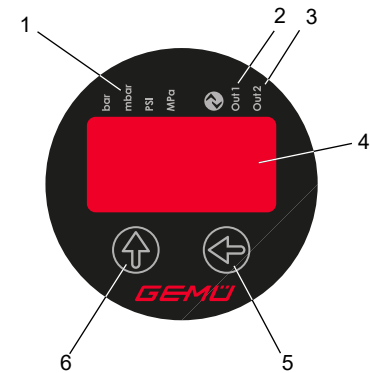


Abb. 1: Bedienfolie für Gerät mit 2 Schaltausgängen

- 1 = Vier LED's für die Anzeige der Einheiten
- 2 = LED Out 1 gelb: Statusanzeige Schaltausgang 1
- 3 = LED Out 2 grün: Statusanzeige Schaltausgang 2
- 4 = Sieben-Segment-Anzeige für Messwert und Parameter
- 5 = Taste zur Bewegung innerhalb eines Menüs
- 6 = Taste von Menü zu Menü

LED-Status im Normalmodus		
rote LED	an	IO-Link aktiv (Master-Slave-Betrieb)
	aus	IO-Link inaktiv (kein Master-Slave-Betrieb)
gelbe LED	an	Schaltpunkt 1 erreicht, Schaltausgang aktiv
	aus	Schaltpunkt nicht erreicht
grüne LED	an	Schaltpunkt 2 erreicht, Schaltausgang aktiv
	aus	Schaltpunkt nicht erreicht

Tastenfunktion		
	kurz drücken	Von Menü 1 zu Menü 5 blättern, danach wieder zurück zur Anzeige
	lang drücken	Parameterwerte schnell hochzählen
	kurz drücken	innerhalb eines Menüs den Menüpunkt wählen
	lang drücken	eingestellten Parameter übernehmen und zum aktuellen Menüpunkt zurückspringen
	beide Tasten gleichzeitig drücken	zur Anzeige zurückspringen

Das Gerät wird nach VDMA 24574-1 konfiguriert.

12.2 Schalt- und Rückschaltverhalten

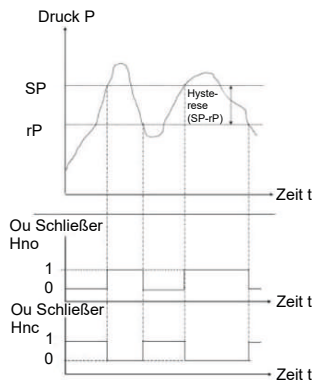


Abb. 2: Schalt- und Rückschaltverhalten bei Hysterese im Druck-Zeit-Diagramm

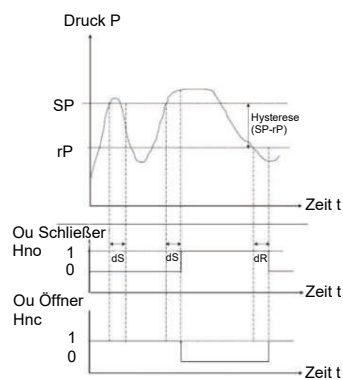


Abb. 3: Schalt- und Rückschaltverzögerung bei Hysterese im Druck-Zeit-Diagramm



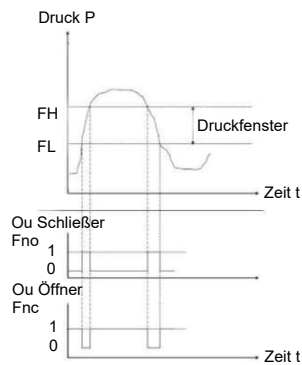


Abb. 4: Schalt- und Rückschaltverhalten bei Fensterfunktion im Druck-Zeit-Diagramm

12.3 Aufbau des Menüsystems

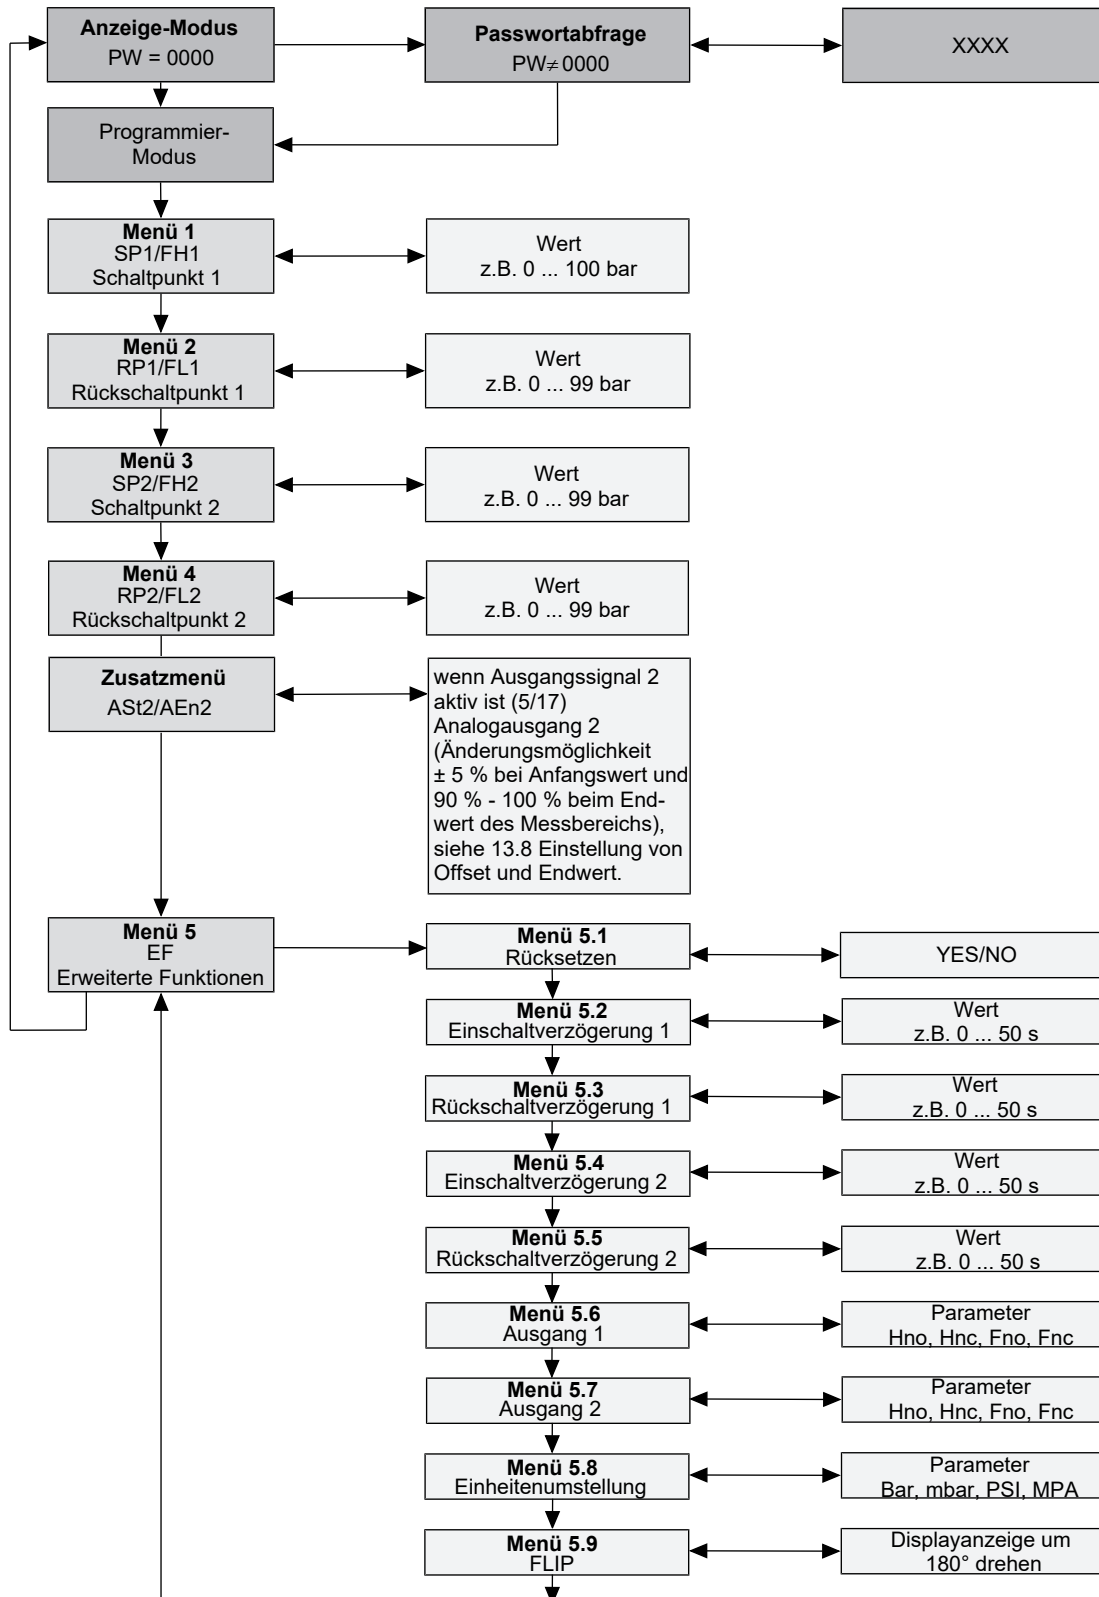

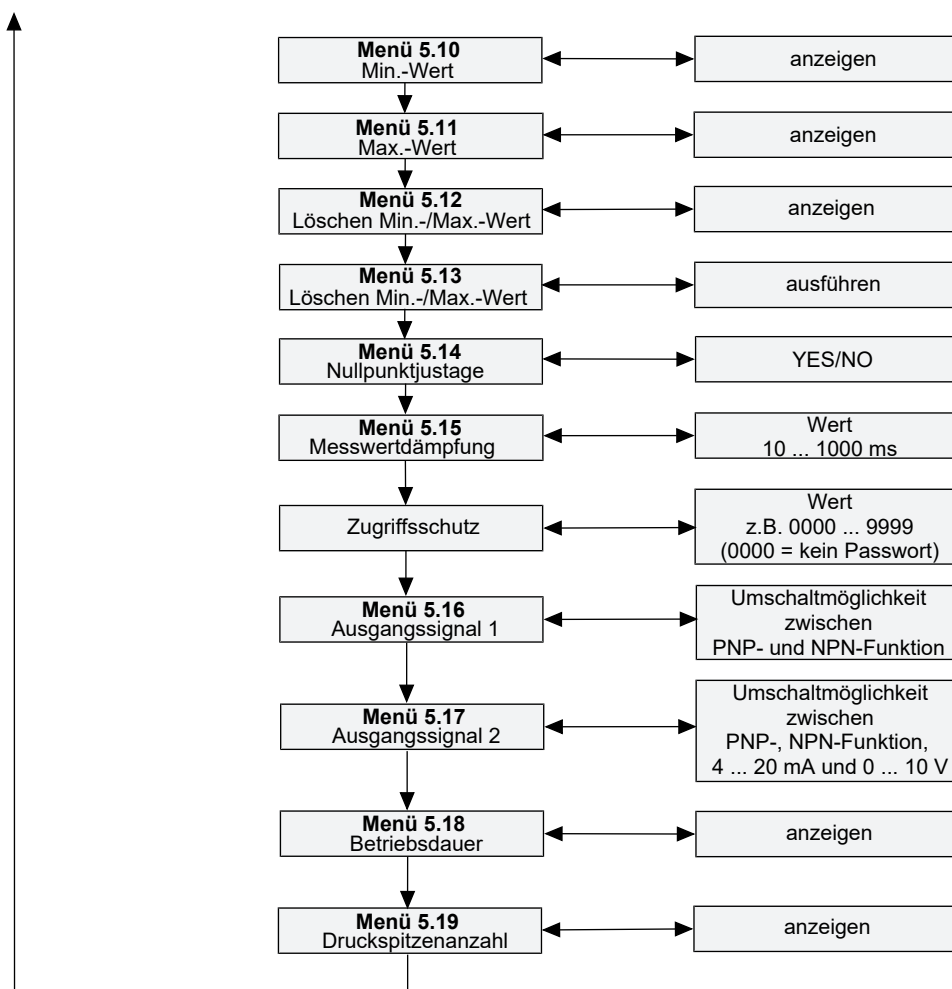

Bedienung des Menüs



linke Taste rechte Taste

1. Menü 1 mit der linken Taste aufrufen
2. Die Werte für den Schalterpunkt 1 mit der rechten Taste anzeigen lassen. Der gewählte Wert blinkt.
3. Einen Wert mit der linken Taste auswählen. Den gewählten Wert mit der rechten Taste bestätigen und ins Menü 1 zurückspringen.
4. Das nächste Menü mit der linken Taste aufrufen und den Wert einstellen, wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben.
5. Menü 5 mit der linken Taste aufrufen.
6. Das erste Untermenü 5.1 mit der rechten Taste aufrufen und den Wert einstellen, wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben.

Hinweis:

Wenn 60 s lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Programm zur Anzeige zurück, ohne den geänderten Wert zu speichern.
Die gestrichelt umrandeten Menüs fehlen bei Sensoren mit Analog-Ausgang.

12.4 Menüliste

Erste Menüebene	
SP 1 / SP2 FH 1 / FH2 Menü: 1 und 3	Einstellung der Einschaltpunkte Einstellung des jeweiligen Wertes, ab dem der Schalterpunkt 1 bzw. 2 aktiviert werden soll. Falls die Fensterfunktion im Menü 5/6 bzw. 5/7 aktiviert wird, ist der Wert des Schalterpunktes die Temperaturobergrenze des Fensters (FensterHigh).
rP 1* / rP 2* FL 1 / FL2 Menü: 2 und 4	Einstellung der Rückschaltpunkte Einstellung des jeweiligen Wertes, ab dem der Rückschalterpunkt 1 bzw. 2 aktiviert werden soll. Falls die Fensterfunktion im Menü 5/6 bzw. 5/7 aktiviert wird, ist der Rückschalterwert des Schalterpunktes die Temperaturuntergrenze des Fensters (FensterLow).
ASt2 / AEn2	wenn Ausgangssignal 2 aktiv ist (5/17)
* Zusatzmenü	Analogausgang 2 (Änderungsmöglichkeit $\pm 5\%$ bei Anfangswert und 90%-100% beim Endwert des Messbereichs), siehe 13.8 Einstellung von Offset und Endwert .
EF Menü: 5	Erweiterte Funktionen (Übergang zu Menüebene zwei)
Zweite Menüebene	
rES Menü: 5/1	Rücksetzen Wiederherstellung aller einstellbaren Parameter auf den Zustand bei Auslieferung sowie Löschen der Min. und Max. Werte
ds 1 / ds 2 Menü: 5/2 und 5/4	Einstellung der Einschaltverzögerung Einstellung des Wertes für die Einschaltverzögerung nach Erreichen des Einschaltpunktes 1 bzw. 2 (0.0 ... 50.0 s einstellbar)
dr 1 / dr 2 Menü: 5/3 und 5/5	Einstellung der Ausschaltverzögerung Einstellung des Wertes zur Ausschaltverzögerung nach Erreichen des Ausschaltpunktes 1 bzw. 2 (0.0 ... 50.0 s einstellbar)
ou1 / ou2 Menü: 5/6 und 5/7	Einstellung der Schaltausgänge 1 bzw. 2 Schaltfunktion der Schaltausgänge: Hno = Hysteresefunktion, Schließer Hnc = Hysteresefunktion, Öffner Fno = Fensterfunktion, Schließer Fnc = Fensterfunktion, Öffner
Uni Menü: 5/8	Einheitenumschaltung Auswahl der physikalischen Maßeinheit für die angezeigten und eingestellten Druckwerte: bAr = bar, nnBa = mbar, PSi = PSI, mPA = MPa
FLIP Menü: 5/9	Displayanzeige um 180° drehen
Lo Menü: 5/10	Min. Wert (nur Anzeige) Anzeige der Minimaltemperatur, die während der Messung angelegen hat (bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geht der Wert verloren)
Hi Menü: 5/11	Max. Wert (nur Anzeige) Anzeige der Maximaltemperatur, die während der Messung angelegen hat (bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geht der Wert verloren)
---- Menü: 5/12	Löschen der Min- und Max-Werte Die Ausführung des Löschvorganges der Werte wird auf der Anzeige bestätigt
Set0 Menü: 5/13	Nullpunktjustage Einstellung/Korrektur des Nullpunktes der Displayanzeige und des analogen Ausgangssignals um bis zu $\pm 3\%$ des Messbereichs
dAP Menü: 5/14	Messwertdämpfung Einstellung des Wertes für die Dämpfung (0 ... 1000 ms in 10 ms Schritten)

Zweite Menüebene	
codE Menü: 5/15	Zugriffsschutz Einstellen des Passworts für den Zugriffsschutz des Menüs 0000 = kein Passwort (deaktiviert); 1000 ... 9999 einstellbar (aktiviert) Zum Zurücksetzen des Passworts wenden Sie sich bitte an GEMÜ.
o1 Menü: 5/16	Ausgangssignal 1 Umschaltmöglichkeit zwischen PNP- und NPN-Funktion
o2 Menü: 5/17	Ausgangssignal 2 Umschaltmöglichkeit zwischen PNP-, NPN-Funktion, 4 ... 20 mA und 0 ... 10 V
Hcnt Menü: 5/18	Anzeige der Betriebsdauer in [h]
Pcnt Menü: 5/19	Anzeige der Druckspitzenanzahl
Anzeige	

Menüpunkt	Bezeichnung	Werkseinstellung	eigene Einstellung
Menü 1 SP1/FH1	Schaltpunkt 1 / FensterHigh 1	75% des Nenndrucks	
Menü 2 rP1/FL1	Rückschaltpunkt 1 / FensterLow 1	74% des Nenndrucks	
Menü 3 SP2/FH2	Schaltpunkt 2 / FensterHigh 2	85% des Nenndrucks	
Menü 4 rP2/FL2	Rückschaltpunkt 2 / FensterLow 2	84% des Nenndrucks	
Menü 5:2 dS1	Schaltverzögerungszeit 1	0 sec	
Menü 5:3 dr1	Rückschaltverzögerungszeit 1	0 sec	
Menü 5:4 dS2	Schaltverzögerungszeit 2	0 sec	
Menü 5:5 dr2	Rückschaltverzögerungszeit 2	0 sec	
Menü 5:6 ou1	Schaltfunktion Ausgang 1	Hno	
Menü 5:7 ou2	Schaltfunktion Ausgang 2	Hno	
Menü 5:8 uni	Einheiten	bar	
Menü 5:14 dAP	Messwertdämpfung	0 ms	
Menü 5:15 code	Passwort	0000	
Menü 5:16 01	Ausgangssignal 1	PNP	
Menü 5:17 02	Ausgangssignal 2	PNP	

13 IO-Link Interface

13.1 Allgemeine Device-Infos

Baudrate	COM 2 (38,4 kBaud)
Prozessdatenlänge Eingang	2 byte
Minimale Zykluszeit	5 ms
IO-Link Version	V 1.1
SIO-Modus	ja

13.2 SIO-Modus (Standard IO-Modus)

In diesem Modus arbeitet der Sensor wie ein normaler Drucksensor mit Standard-Ausgangssignalen. Der digitale Ausgang ist immer bei Pin 4 (Ausgang 1) des M12 Steckers. Pin 2 (Ausgang 2) kann je nach Ausführung, ein analoger oder ein zusätzlicher digitaler Ausgang sein.

13.3 IO-Link Modus (Kommunikationsmodus)

Der Drucksensor wechselt in den IO-Link Kommunikationsmodus, wenn er unter einem IO-Link Master arbeitet. Die IO-Link Kommunikation ist nur über Pin 4 des M12 Steckers möglich.

13.4 Prozessdaten

Die Prozessdatenlänge des Sensors beträgt 16 Bit. Es werden sowohl die Schaltzustände (BCD1 und BCD2) als auch aktuellen Messwerte übertragen. Die 14 Bit des Messwertes sind entsprechend des Messbereichs des Sensors skaliert.

15 bit	14...2	1	0
Signed Bit	Messwert	BDC2 / Ausgang 2	BDC1 / Ausgang 1

13.5 Error Codes

Error Code	Description
0x8011	Index not available
0x8012	Subindex not available
0x8023	Access Denied
0x8030	Parameter value out of range
0x8033	Parameter length overrun
0x8034	Parameter length underrun

13.6 Event Codes

	Event-Codes IO-Link 1.1	Event-Codes IO-Link 1.0	Device status	Type
No malfunction	0x0000	0x0000	0	Notification
General malfunction. Unknown error	0x1000	0x1000	4	Error
Process variable range over-run. Process Data uncertain	0x8C10	0x8C10	2	Warning
Process variable range under-run. Process Data uncertain	0x8C30	0x8C10	2	Warning

13.7 Parameterdaten

Die Parameterdaten des Drucksensors entsprechen dem Smart Sensor Profile.

Index hex	Subindex hex	Object name	Single Value		Default	Kommentar
0x02	0x00	System Commands	0x81 = Löschen Min-/Max-Wert 0x82 = res 0xA0 = Set0			Durch Schreiben in den Subindex wird die Aktion ausgeführt
0x03	0x00	Data Storage Index	0x01: Upload Start 0x02: Upload End 0x03: Download Start 0x04: Download End 0x05: Datastorage Break			
0x0C	0x00	Device Access Lock	0x00: Unlocked 0x01: Parameter access - Lock 0x02: Datastorage - Lock 0x04: Local parameterization - Lock 0x08: Local user interface - Lock 0x03: Parameter access & Data Storage - Lock 0x05: Parameter access & Local parameterization - Lock 0x09: Parameter access & Local user interface - Lock 0x06: Data Storage & Local parameterization - Lock 0x0A: Data Storage & Local user interface - Lock 0x07: Data Storage & Parameter access & Local parameterization - Lock 0x0B: Data Storage & Parameter access & Local user interface - Lock		0x00: Unlocked	
0x24	0x00	Device Status	0x00 Device is operating properly 0x02 Out-of-Specification 0x04 Failure			
0x3D	0x01	SetPoint Logic 1	0x00: Value as specified			
0x3D	0x02	SetPoint Mode 1	0x80: Hysteresis NO	0x82: Window NO	0x80: HNo	
			0x81: Hysteresis NC	0x83: Window NC		
0x3D	0x03	SetPoint Hysteresis 1	0x0000: No Hysteresis			
0x3F	0x01	SetPoint Logic 2	0x00: Value as specified			
0x3F	0x02	SetPoint Mode 2	0x80: Hysteresis NO	0x82: Window NO	0x80: HNo	
			0x81: Hysteresis NC	0x83: Window NC		
0x3F	0x03	SetPoint Hysteresis 2	0x0000: No Hysteresis			
0x93	0x00	SetPoint Typ 1	0x01 – NPN Output 0x00 – PNP Output			
0x97	0x00	SetPoint Typ 2	0x01 – NPN Output	0x02 – 0 ... 10 V Output		
			0x00 – PNP Output	0x03 – 4 ... 20 mA		
0xD4	0x00	Unit	0x00 bar 0x01 mbar 0x02 PSI 0x03 MPa		0x00: bar	Druckeinheit des Displays wird verändert, die IO-Link Prozessdaten werden nicht verändert

Index hex	Subin-dex hex	Object name	Access	Length	Value Range	Gradi-ent	Unit	Default
0x3C	0x01	SetPoint 1 = SP1	R/W	2 Byte	Process Data			75%
0x3C	0x02	SetPoint 2 = rP1	R/W	2 Byte	Process Data			74%
0x3E	0x01	SetPoint 1 = SP2	R/W	2 Byte	Process Data			85%
0x3E	0x02	SetPoint 2 = rP2	R/W	2 Byte	Process Data			84%
0x57	0x00	Operating hours	R	4 Byte	0 ... 4294967295	1	h	0
0x60	0x00	Password	W	2 Byte	0000 ... 9999			0
0xD0	0x00	Delay Switching Time 1	R/W	2 Byte	0..500	0.1	sec	0
0xD1	0x00	Delay Back Switching Time 1	R/W	2 Byte	0..500	0.1	sec	0
0xD2	0x00	Delay Switching Time 2	R/W	2 Byte	0..500	0.1	sec	0
0xD3	0x00	Delay Back Switching Time 2	R/W	2 Byte	0..500	0.1	sec	0
0xD5	0x00	Min Pressure Value	R	2 Byte	Process Data			
0xD6	0x00	Max Pressure Value	R	2 Byte	Process Data			
0xD7	0x00	Damping	R/W	2 Byte	0...1000 in 10 ms steps	1	ms	0
0x0010	0	Get Vendor Name	R	64 Byte	Process Data			
0x0011	0	Get Vendor Text	R	64 Byte	Process Data			
0x0012	0	Get Product Name	R	64 Byte	Process Data			
0x0013	0	Get Product ID	R	64 Byte	Process Data			
0x0014	0	Get Product Text	R	64 Byte	Process Data			
0x0015	0	Get Serial Number	R	64 Byte	Process Data			
0x0016	0	Get Hardware Revision	R	64 Byte	Process Data			
0x0017	0	Get Software Revision	R	64 Byte	Process Data			

13.8 Einstellung von Offset und Endwert

Messbereich	Offset $\pm 5\%$		Endwert 90 % - 100 %	
	min.	max.	min.	max.
0 ... 10 bar	-0,5 bar	+0,5 bar	9 bar	10 bar
-1 ... 50 bar	-1 bar	+1,55 bar	44,9 bar	50 bar
0 ... 400 bar	-1 bar	+20 bar	360 bar	400 bar

14 Fehlerbehebung

GEFAHR

Lebensgefahr!

- ▶ durch davonfliegende Teile, austretendes Medium, Stromschlag
- Können Störungen nicht beseitigt werden, setzen Sie das Gerät außer Betrieb!

Fehler	Fehlerursache	Fehlerbehebung
kein Ausgangssignal	falsch angeschlossen	Anschlüsse überprüfen
	Leitungsbruch	Alle Leitungsverbindungen überprüfen
	defektes Messgerät (Signaleingang)	Amperemeter (Feinsicherung) bzw. den Analogeingang der Signalverarbeitungseinheit überprüfen
analoges Ausgangssignal zu klein	zu hoher Bürdenwiderstand	Bürdenwiderstand überprüfen

Fehler	Fehlerursache	Fehlerbehebung
	Versorgungsspannung zu niedrig	Ausgangsspannung des Netzteiles überprüfen
	defekte Energieversorgung	Netzteil und anliegende Versorgungsspannung am Gerät überprüfen
leichte Verschiebung des Ausgangssignals	Membrane der Messzelle ist stark verschmutzt	Mit nicht-aggressiver Reinigungslösung und weichem Pinsel oder Schwamm reinigen
	Membrane der Messzelle ist verkalkt oder verkrustet	Empfehlung: durch GEMÜ entkalken bzw. reinigen lassen
starke Verschiebung des Ausgangssignals	Membrane der Messzelle ist beschädigt (durch Überdruck oder mechanisch verursacht)	Membrane überprüfen. Bei Beschädigung das Gerät zur Reparatur an GEMÜ senden.
falsches oder kein Ausgangssignal	mechanisch, thermisch oder chemisch beschädigtes Kabel	Kabel überprüfen. Gehäuse auf Lochfraß überprüfen. Bei Beschädigung das Gerät zur Reparatur an GEMÜ senden.

15 Inspektion und Wartung

⚠ GEFAHR	
	Lebensgefahr! ▶ durch davonfliegende Teile, austreten des Medium, Stromschlag ● Warten Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand!

⚠ WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch aggressive Medien oder Schadstoffe! ● Je nach Messmedium kann von diesem eine Gefahr für den Bediener ausgehen. ● Tragen sie geeignete Schutzkleidung, z.B. Handschuhe, Schutzbrille

- Das Produkt ist prinzipiell wartungsarm.
- Das Produkt im abgeschalteten Zustand mit feuchtem Tuch und einer nichtaggressiven Reinigungslösung reinigen.
- Bei Ablagerungen oder Verschmutzungen auf der Membrane wird empfohlen, entsprechende Wartungsintervalle festzulegen.
- Nach fachgerechter Außerbetriebnahme des Produkts die Membrane mit einer nichtaggressiven Reinigungslösung und weichem Pinsel oder Schwamm reinigen.
- Bei Verkalkung der Membrane das Produkt entkalken.
- Inspektion und Wartung für Produkte im explosionsgefährdeten Bereich gemäß DIN EN 60079-17 durchführen.

16 Demontage

⚠ GEFAHR	
	Lebensgefahr! ▶ durch davonfliegende Teile, austreten des Medium, Stromschlag ● Demontieren Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand!

⚠ WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch aggressive Medien oder Schadstoffe! ● Je nach Messmedium kann von diesem eine Gefahr für den Bediener ausgehen. ● Tragen sie geeignete Schutzkleidung, z.B. Handschuhe, Schutzbrille

1. Die Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage durchführen.
2. Elektrische Leitung(en) abschrauben.
3. Das Produkt demontieren. Warn- und Sicherheitshinweise beachten.

17 Entsorgung

⚠ WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch aggressive Medien oder Schadstoffe! ● Je nach Messmedium kann von diesem eine Gefahr für den Bediener ausgehen. ● Tragen sie geeignete Schutzkleidung, z.B. Handschuhe, Schutzbrille

HINWEIS
▶ Entsorgen Sie das Gerät sachgerecht!

1. Auf Restanhaftungen und Ausgasung von eindiffundierten Medien achten.
2. Alle Teile entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbedingungen entsorgen.

18 Rücksendung

⚠ WARNUNG	
	Verletzungsgefahr durch aggressive Medien oder Schadstoffe! ● Je nach Messmedium kann von diesem eine Gefahr für den Bediener ausgehen. ● Tragen sie geeignete Schutzkleidung, z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und des Personals ist es erforderlich, dass die Rücksendeerklärung vollständig ausgefüllt und unterschrieben den Versandpapieren beiliegt. Nur wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt ist, wird die Rücksendung bearbeitet. Liegt dem Produkt keine Rücksendeerklärung bei, erfolgt keine Gut-schrift bzw. keine Erledigung der Reparatur, sondern eine kostenpflichtige Entsorgung.

1. Das Produkt reinigen.
2. Rücksendeerklärung bei GEMÜ anfordern.
3. Rücksendeerklärung vollständig ausfüllen.
4. Das Produkt mit ausgefüllter Rücksendeerklärung an GEMÜ schicken.

19 EU-Konformitätserklärung

Version 1.0

**EU-Konformitätserklärung**
EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma

We, the company

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Müller-Platz 1
74635 Kupferzell
Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Vorschriften der genannten Richtlinien entspricht.

hereby declare under our sole responsibility that the below-mentioned products complies with the regulations of the mentioned Directives.

Produkt: GEMÜ 3140 D / 3140 O**Product:** GEMÜ 3140 D / 3140 O**Produktname:** Druckschalter / Druck-Messumformer**Product name:** Pressure switch / Pressure transducer**Richtlinien/Verordnungen:****Directives/Regulations:**

EMC 2014/30/EU

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile hieraus) wurden angewandt:**The following harmonized standards (or parts thereof) have been applied:**

EN 61326-1:2013

i.V. M. Barghoorn
Leiter Globale Technik
Ingelfingen, 14.01.2026GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Müller-Platz 1, 74635 Kupferzell, Deutschlandwww.gemu-group.com
info@gemu.de

20 Herstellererklärung

Version 1.0

GEMÜ

Herstellererklärung Manufacturer's declaration

Wir, die Firma

We, the company

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Müller-Platz 1
74635 Kupferzell
Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Vorschriften der genannten Richtlinien entspricht.

hereby declare under our sole responsibility that the below-mentioned products complies with the regulations of the mentioned Directives.

Produkt: GEMÜ 3140 D / 3140 O

Product: GEMÜ 3140 D / 3140 O

Produktname: Druckschalter / Druck-Messumformer

Product name: Pressure switch / Pressure transducer

Richtlinien/Verordnungen:

Directives/Regulations:

PED 2014/68/EU¹⁾

¹⁾ PED 2014/68/EU


Das Produkt wurde gemäß Artikel 4, Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in Übereinstimmung mit der guten Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt.

Das Produkt wurde entwickelt und produziert nach Qualitätsstandards, welche die Forderungen der ISO 9001 und der ISO 14001 erfüllen. Das Produkt darf gemäß Artikel 4, Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU keine CE Kennzeichnung tragen.

¹⁾ PED 2014/68/EU

The mentioned product is designed and manufactured in compliance with sound engineering practice according to Article 4, Paragraph 3 of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.

The product has been developed and produced according to standards of quality which comply with the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. According to Article 4, Paragraph 3 of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, this product must not be identified by a CE-marking.



i.V. M. Barghoorn
Leiter Globale Technik
Kupferzell, 14.01.2026

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Müller-Platz 1, 74635 Kupferzell, Deutschland

www.gemu-group.com
info@gemu.de

