

GEMÜ 1235 / 1236

24V / IO-Link, 3E, 4E

Indicateur électrique de position

FR

Notice d'utilisation



Tous les droits, tels que les droits d'auteur ou droits de propriété industrielle, sont expressément réservés.

Conserver le document afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

© GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

08.05.2025

Table des matières

1 Généralités	4	19 Déclaration d'incorporation UE au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II B	27
1.1 Remarques	4	20 Déclaration de conformité UE selon 2014/30/UE (Directive CEM)	28
1.2 Symboles utilisés	4	21 Déclaration de conformité UE selon 2011/65/UE (directive RoHS)	29
1.3 Avertissements	4	22 Certificat UL	30
2 Consignes de sécurité	5		
3 Description du produit	5		
3.1 Conception	5		
3.2 LED d'état	6		
3.2.1 État de LED	6		
3.3 Description	6		
3.4 Fonction	6		
4 GEMÜ CONEXO	7		
5 Utilisation conforme	7		
6 Données pour la commande	8		
7 Données techniques	9		
8 Dimensions	11		
8.1 Indicateur électrique de position 1235 / 1236	11		
8.2 Cadre de montage 1235/1236 PTAZ pour montage direct sur des actionneurs quart de tour	11		
9 Indications du fabricant	12		
9.1 Livraison	12		
9.2 Emballage	12		
9.3 Transport	12		
9.4 Stockage	12		
10 Montage et installation	12		
10.1 Préparation du montage de la vanne (actionneur linéaire)	12		
10.3 Montage du kit d'adaptation sur l'indicateur électrique de position	13		
10.5 Montage du kit d'adaptation (actionneur quart de tour)	13		
10.7 Montage de l'indicateur électrique de position (actionneur linéaire)	14		
10.8 Montage de l'indicateur électrique de position (actionneur quart de tour)	15		
11 Connexion électrique	15		
11.1.1 Affectation des broches	15		
11.1.2 Entrée (broche 5)	15		
11.1.3 Sortie (broche 2, 4)	15		
12 Programmation des fins de course	15		
12.1 Programmation des fins de course sur place	16		
13 Données spécifiques IO-Link (broche 4)	17		
13.1 Données de processus	17		
13.2 Vue d'ensemble des paramètres	18		
13.3 Description des valeurs de paramètres	20		
14 Dépannage	25		
15 Révision et entretien	26		
16 Démontage	26		
17 Mise au rebut	26		
18 Retour	26		

1 Généralités

1.1 Remarques

- Les descriptions et les instructions se réfèrent aux versions standards. Pour les versions spéciales qui ne sont pas décrites dans ce document, les indications de base qui y figurent sont tout de même valables mais uniquement en combinaison avec la documentation spécifique correspondante.
- Le déroulement correct du montage, de l'utilisation et de l'entretien ou des réparations garantit un fonctionnement sans anomalie du produit.
- La version allemande originale de ce document fait foi en cas de doute ou d'ambiguïté.
- Si vous êtes intéressé(e) par une formation de votre personnel, veuillez nous contacter à l'adresse figurant en dernière page.

1.2 Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans ce document :

Symbole	Signification
●	Activités à exécuter
►	Réaction(s) à des activités
–	Énumérations

Les symboles LED suivants sont utilisés dans la documentation :

Symbole	États de la LED
○	Éteinte
●	Allumée
⦿	Clignote

1.3 Avertissements

Dans la mesure du possible, les avertissements sont structurés selon le schéma suivant :

MENTION D'AVERTISSEMENT	
Symbole possible spécifique au danger concerné	Type et source du danger ► Conséquences possibles en cas de non-respect des consignes. ● Mesures à prendre pour éviter le danger.

Les avertissements sont toujours indiqués par une mention d'avertissement et, pour certains, par un symbole spécifique au danger concerné.

La présente notice utilise les mentions d'avertissement ou niveaux de danger suivants :

⚠ DANGER	
	Danger imminent ! ► Le non-respect peut entraîner des blessures extrêmement graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT	
	Situation potentiellement dangereuse ! ► Le non-respect peut entraîner des blessures extrêmement graves ou la mort.

⚠ ATTENTION	
	Situation potentiellement dangereuse ! ► Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes à légères.

AVIS	
	Situation potentiellement dangereuse ! ► Le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

Les symboles suivants spécifiques au danger concerné peuvent apparaître dans un avertissement :

Symbole	Signification
	Risque d'explosion !

2 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité contenues dans ce document se réfèrent uniquement à un produit seul. La combinaison avec d'autres parties de l'installation peut entraîner des risques potentiels qui doivent être examinés dans le cadre d'une analyse des dangers. L'exploitant est responsable de l'élaboration de l'analyse des dangers, du respect des mesures préventives appropriées ainsi que de l'observation des réglementations régionales de sécurité.

Le document contient des consignes de sécurité fondamentales qui doivent être respectées lors de la mise en service, de l'utilisation et de l'entretien. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir les conséquences suivantes :

- Exposition du personnel à des dangers d'origine électrique, mécanique et chimique.
- Risque d'endommager les installations placées dans le voisinage.
- Défaillance de fonctions importantes.
- Risque de pollution de l'environnement par rejet de substances toxiques en raison de fuites.

Les consignes de sécurité ne tiennent pas compte :

- Des aléas et événements pouvant se produire lors du montage, de l'utilisation et de l'entretien.
- Des réglementations de sécurité locales, dont le respect relève de la responsabilité de l'exploitant (y compris en cas d'intervention de personnel extérieur à la société).

Avant la mise en service :

1. Transporter et stocker le produit de manière adaptée.
2. Ne pas peindre les vis et éléments en plastique du produit.
3. Confier l'installation et la mise en service au personnel qualifié et formé.
4. Former suffisamment le personnel chargé du montage et de l'utilisation.
5. S'assurer que le contenu du document a été pleinement compris par le personnel compétent.
6. Définir les responsabilités et les compétences.
7. Tenir compte des fiches de sécurité.
8. Respecter les réglementations de sécurité s'appliquant aux fluides utilisés.

Lors de l'utilisation :

9. Veiller à ce que ce document soit constamment disponible sur le site d'utilisation.
10. Respecter les consignes de sécurité.
11. Utiliser le produit conformément à ce document.
12. Utiliser le produit conformément aux caractéristiques techniques.
13. Veiller à l'entretien correct du produit.
14. Les travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas décrits dans ce document ne doivent pas être effectués sans consultation préalable du fabricant.

En cas de doute :

15. Consulter la filiale GEMÜ la plus proche.

3 Description du produit


3.1 Conception



Repère	Désignation	Matériaux
1	Couvercle	PPR
2	Embase	GEMÜ 1235 : PVDF GEMÜ 1236 : Inox
3	Connexion électrique	PVDF
4	Pièce d'adaptation	PVDF
5	Kit d'adaptation, spécifique à la vanne	Matériaux spécifiques à la vanne
	Joint	EPDM, PUR

3.2 LED d'état

En plus de la signalisation électrique de recopie de position et de l'analyse des erreurs, une indication visuelle est assurée par des LED visibles d'en haut ainsi que par une LED visible de loin.

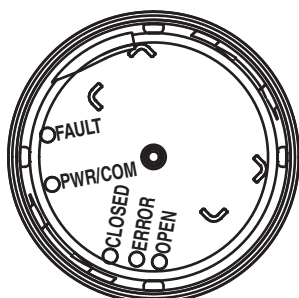

LED	Couleur		Fonction
	Standard ¹⁾	Inversée ²⁾	
FAULT	Rouge	Rouge	Erreur de communication
PWR/COM	Vert	Vert	Alimentation / communication
CLOSED	Vert	Orange	Vanne en position Fermée
ERROR	Rouge	Rouge	Erreur
OPEN	Orange	Vert	Vanne en position Ouverte
LED visible de loin	Vert	Orange	Vanne en position Fermée
	Orange	Vert	Vanne en position Ouverte
	Vert / orange en alternance	Vert / orange en alternance	Mode de programmation
	Clignote en orange	Clignote en orange	Erreur
	Clignote en vert	Clignote en vert	Fonction de localisation*

*La fonction de localisation sert à l'identification optique d'un appareil dans une installation. Lors de cette opération, toutes les LED visibles de loin clignotent en vert. La fonction de localisation peut être démarrée à chaque instant et écrase tous les autres codes de clignotement des LED visibles de loin. Elle n'a aucune influence sur le reste du fonctionnement de l'appareil.

1) Version d'appareil

Code 3E : Recopie de position ouverte/fermée, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link

Code 3S : Recopie de position ouverte/fermée, indicateur optique de position visible de loin

2) Version d'appareil

Code 4E : Recopie de position ouverte/fermée inversée, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link

Code 4S : Recopie de position ouverte/fermée inversée, indicateur optique de position visible de loin

Codes de commande voir chapitre « Données pour la commande »

3.2.1 État de LED

Fonctionnement – version 3E / 4E	FAULT	PWR/COM	CLOSED	ERROR	OPEN
Vanne en position OUVRETE	~	~	○	○	●
Vanne en position FERMÉE	~	~	●	○	○
Mode de programmation	~	~	●	○	●
OPEN et CLOSED clignotent alternativement					

État de LED							
●	allu- mée	~	insigni- fiant	☀	cli- gnote	○	éteinte


3.3 Description

Les indicateurs électriques de position GEMÜ 1235 / 1236 sont conçus pour le montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.

3.4 Fonction

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235_1236 indique la position de la vanne. Lorsque la vanne s'ouvre, l'axe de l'indicateur électrique de position se déplace vers le haut et indique la position de vanne OUVRETE par le biais des LED visibles de loin et de l'interface de communication. Lorsque la vanne se ferme, le ressort du kit d'adaptation presse l'axe de l'indicateur électrique de position vers le bas et indique la position de vanne FERMÉE par le biais des LED visibles de loin et de l'interface de communication.

3.5 Plaque signalétique

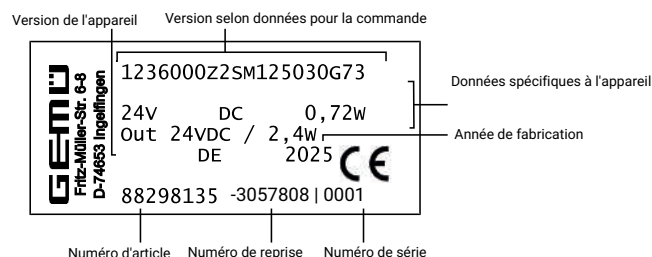


Le mois de production est crypté sous le numéro de reprise et peut être demandé à GEMÜ. Le produit a été fabriqué en Allemagne.

4 GEMÜ CONEXO

Variante de commande

Dans la version correspondante avec CONEXO, ce produit dispose d'une puce RFID (1) destinée à la reconnaissance électronique. La position de la puce RFID est indiquée dans le schéma ci-dessous. Un CONEXO Pen permet de lire les données des puces RFID. La CONEXO App ou le portail CONEXO sont requis pour afficher les informations.

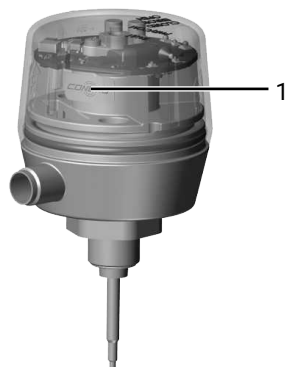

Pour des informations complémentaires, lisez les notices d'utilisation des produits CONEXO ou la fiche technique CONEXO.

Les produits CONEXO App, portail CONEXO et CONEXO Pen ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés séparément.

d'un kit d'adaptation (ressort + tige de manœuvre). Les connexions électriques permettent de contrôler les fins de course de la vanne et le capteur de déplacement intégré.

- Utiliser le produit conformément aux données techniques.

5 Utilisation conforme



DANGER



Risque d'explosion !

- Danger de mort ou risque de blessures extrêmement graves
- **Ne pas** utiliser le produit dans des zones explosives.



AVERTISSEMENT

Utilisation non conforme du produit !

- Risque de blessures extrêmement graves ou danger de mort
- La responsabilité du fabricant et la garantie sont annulées.
- Le produit doit uniquement être utilisé en respectant les conditions d'utilisation définies dans la documentation contractuelle et dans le présent document.

Le produit n'est pas adapté à l'utilisation en atmosphères explosives.

Le produit est destiné à être monté sur une vanne GEMÜ pour la détection optique et électrique de la position d'actionneurs linéaires. Le produit fonctionne avec un détecteur de position intelligent contrôlé par microprocesseur grâce à un capteur de course analogique (potentiomètre). Ce dernier est relié, grâce à une liaison par force, à l'axe de l'actionneur au moyen

6 Données pour la commande

Les données pour la commande offrent un aperçu des configurations standard.

Contrôler la configuration possible avant de passer commande. Autres configurations sur demande.

Remarque : pour le montage, un kit d'adaptation spécifique à la vanne est nécessaire. Pour la conception du kit d'adaptation, il est nécessaire d'indiquer le type de vanne, le diamètre nominal, la fonction de commande et la taille d'actionneur.

Codes de commande

1 Type	Code
Indicateur électrique de position	1235
Indicateur électrique de position	1236

2 Bus de terrain	Code
Sans	000

3 Accessoire	Code
Accessoire	Z

4 Version d'appareil	Code
Recopie de position ouverte/fermée, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link	3E
Recopie de position ouverte/fermée, indicateur optique de position visible de loin	3S
Recopie de position ouverte/fermée, entrée de programmation, communication IO-Link	3W
Recopie de position ouverte/fermée	3X
Recopie de position ouverte/fermée inversée, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link	4E
Recopie de position ouverte/fermée inversée, indicateur optique de position visible de loin	4S

4 Version d'appareil	Code
Recopie de position ouverte/fermée inversée, entrée de programmation, communication IO-Link	4W
Recopie de position ouverte/fermée inversée	4X

5 Connexion électrique	Code
Connecteur mâle M12, 5 pôles	M125

6 Version de capteur de déplacement	Code
Potentiomètre 30 mm de course	030
Potentiomètre 50 mm de course	050
Potentiomètre 75 mm de course	075

7 Matériau du boîtier	Code
Embase PVDF noire, couvercle PPR naturel, filetage M16 PEEK	G10
Embase 1.4301/1.4305, couvercle PP, filetage M16, 1.4305	G70
Embase 1.4301/1.4305, couvercle PP, filetage M16, 1.4305, (pour GEMÜ 650, taille d'actionneur 1, 2, 3, 4, fonction de commande 1)	G73

8 Version spéciale	Code
Agrément UL	U

Exemple de référence

Option de commande	Code	Description
1 Type	1236	Indicateur électrique de position
2 Bus de terrain	000	Sans
3 Accessoire	Z	Accessoire
4 Version d'appareil	3E	Recopie de position ouverte/fermée, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link
5 Connexion électrique	M125	Connecteur mâle M12, 5 pôles
6 Version de capteur de déplacement	030	Potentiomètre 30 mm de course
7 Matériau du boîtier	G70	Embase 1.4301/1.4305, couvercle PP, filetage M16, 1.4305
8 Version spéciale	U	Agrément UL

7 Données techniques

7.1 Température

Température ambiante : -10 – 70 °C

Température de stockage : -20 – 70 °C

7.2 Conformité du produit

Directive RoHS (restriction d'utilisation des substances dangereuses) : 2011/65/UE

Directive Machines : 2006/42/UE

Directive CEM : 2014/30/UE

Immunité aux perturbations : DIN EN 61000-6-2 (nov. 2019)

Émission d'interférences : DIN EN 61000-6-3

FMEDA :

Description du produit :	Indicateur électrique de position GEMÜ 1235_1236
Type d'appareil :	B
Version de logiciel valide :	V 1.0.0.4
Fonction de sécurité :	La fonction de sécurité est définie comme signal High (24 V DC) sur la broche 5 (version d'appareil 3S/4S) et sur la broche 4 (version d'appareil 3E/4E) lorsque la position actuelle du capteur de course intégré est inférieure au point de commutation FERMÉ (réglage d'usine 12 %).

HFT (Hardware Failure Tolerance) : 0

pour plus d'informations, voir le manuel de sécurité

Listé UL pour le Canada et les États-Unis

Certificat : E515574

7.3 Données mécaniques

Position de montage : Quelconque

Poids :	Course du capteur de déplacement code 030 :	115 g
	Course du capteur de déplacement code 050 :	138 g
	Course du capteur de déplacement code 075 :	160 g

Protection : IP 67

Capteur de déplacement :	Code version de capteur de déplacement		
	Code 030	Code 050	Code 075
Course minimale :	2,0 mm	3,5 mm	5,0 mm
Course maximale :	30,0 mm	50,0 mm	75,0 mm
Hystérésis :	0,2 mm	0,4 mm	0,5 mm
Précision :	0,2 % pleine échelle		

7.4 Conditions d'utilisation

Conditions ambiantes : Utilisation à l'intérieur de bâtiments
(pertinent uniquement pour UL)

7.5 Données électriques

Connexion électrique : 1 connecteur mâle M12 5 pôles (code A)

Tension d'alimentation U_v : 24 V DC (18 à 30 V DC)

Courant consommé : Typiquement 30 mA


Temps de marche : 100 %

Classe de protection : III

Protection en cas d'inversion de polarité : oui

Protection du circuit : 630 mA à action semi-retardée (sauf lors de l'utilisation avec maître IO-Link)

Diagramme de commutation :

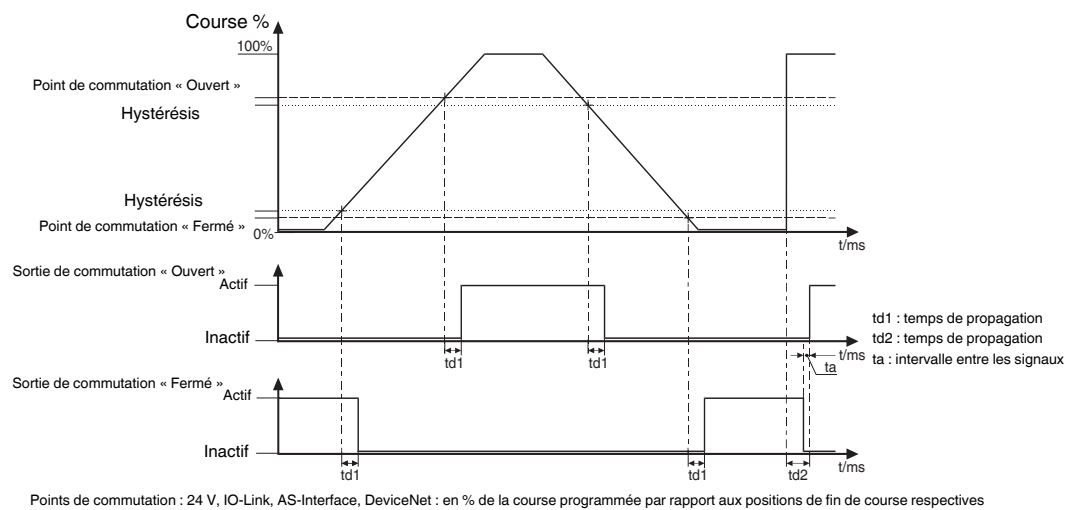


Points de commutation :

	Code version de capteur de déplacement		
	030	050	075
Réglage d'usine point de commutation FERMÉ	12 %		
Réglage d'usine point de commutation OUVERT	25 %		
Point de commutation FERMÉ min.	0,8 mm	1,4 mm	2,0 mm
Point de commutation OUVERT min.	0,5 mm	0,9 mm	1,25 mm

Si les points de commutation en pourcentage, en fonction de la course programmée, sont inférieurs aux points de commutation min. admissibles, les points de commutation min. sont automatiquement valables.

8 Dimensions


8.1 Indicateur électrique de position 1235 / 1236

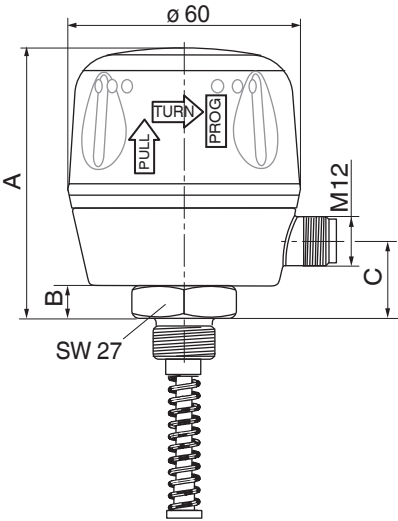

	Code version de capteur de déplacement		
	030	050	075
A	65,5	87,5	112,5
B	8,5	30,5	55,5
C	19,0	41,0	66,0

Dimensions en mm

8.2 Cadre de montage 1235/1236 PTAZ pour montage direct sur des actionneurs quart de tour

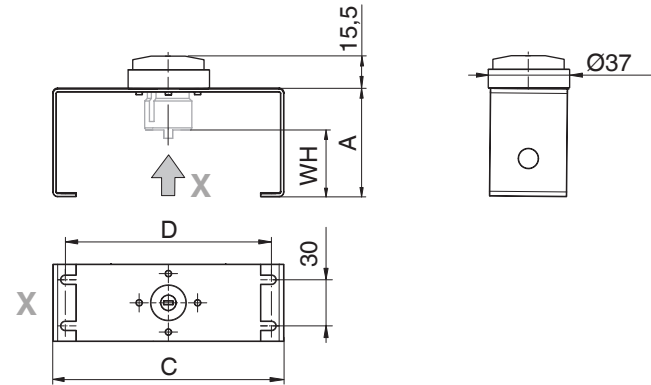

Hauteur de l'axe WH	Empattement des trous de fixation D	A	C
20,0	80,0	40,0	100,0
30,0	80,0	50,0	100,0
50,0	130,0	70,0	150,0

Dimensions en mm

9 Indications du fabricant

9.1 Livraison

- Vérifier dès la réception que la marchandise est complète et intacte.

Le bon fonctionnement du produit a été contrôlé en usine. Le détail de la marchandise figure sur les documents d'expédition et la version est indiquée par la référence de commande.

9.2 Emballage

Le produit est emballé dans une boîte en carton. Cet emballage peut être recyclé avec le papier.

9.3 Transport


1. Le produit doit être transporté avec des moyens de transport adaptés. Il ne doit pas tomber et doit être manipulé avec précaution.
2. Après l'installation, éliminer les matériaux d'emballage de transport conformément aux prescriptions de mise au rebut / de protection de l'environnement.

9.4 Stockage

1. Stocker le produit protégé contre la poussière, au sec et dans l'emballage d'origine.
2. Éviter les UV et les rayons solaires directs.
3. Ne pas dépasser la température maximum de stockage (voir chapitre « Données techniques »).
4. Ne pas stocker de solvants, produits chimiques, acides, carburants et produits similaires dans le même local que des produits GEMÜ et leurs pièces détachées.
5. Fermer les raccords d'air comprimé avec des capuchons de protection ou des bouchons de fermeture.

10 Montage et installation


10.1 Préparation du montage de la vanne (actionneur linéaire)

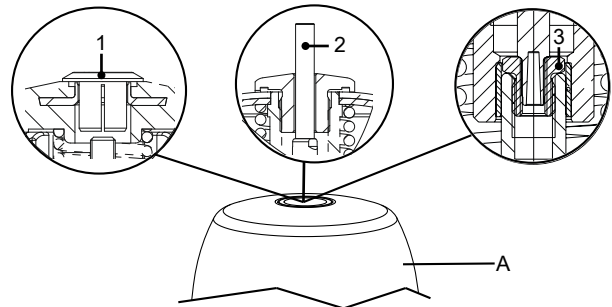

1. Amener l'actionneur **A** en position de repos (actionneur à l'échappement).
2. Retirer l'indicateur optique de position **2** et/ou le cache **1** de la partie supérieure de l'actionneur.
3. GEMÜ 650 / Tailles d'actionneur 2, 3 et 4 : Retirer de l'actionneur **A** l'adaptateur fileté **3** (M5 M8) collé à l'aide de l'embout de clé à douille (SW 10).

10.2 Préparation du montage de la vanne (actionneur quart de tour)

1. Amener l'actionneur **A** en position de repos (actionneur à l'échappement).

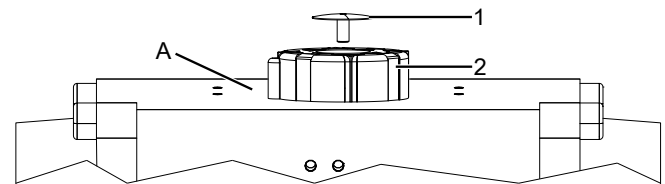

2. Démontez la vis **1** de l'élément d'actionnement **2**.

10.3 Montage du kit d'adaptation sur l'indicateur électrique de position

⚠ ATTENTION


Ne pas rayer l'axe !

- Un endommagement de la surface de l'axe peut entraîner une panne du capteur de déplacement.

⚠ ATTENTION

Ressort précontraint !


- Risque d'endommagement de l'appareil.
- Détendre lentement le ressort.

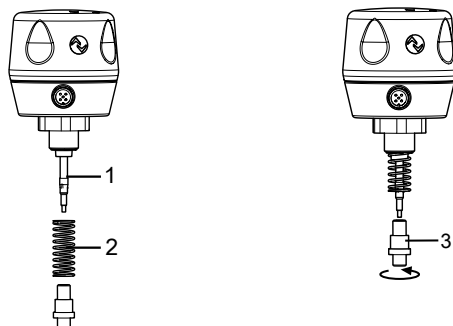

1. Sortir l'axe **1** jusqu'à la butée.
2. Enfiler le ressort **2** sur l'axe **1**.
3. Montage de la tige de manœuvre **3**.
4. Enfoncer l'axe **1** jusqu'à la butée du ressort **2**.


10.4 Montage de l'adaptateur fileté (actionneur linéaire)

Dans le cas de certains kits d'adaptation, il est nécessaire de monter un adaptateur fileté en supplément. Cet adaptateur fileté est fourni avec les kits d'adaptation nécessaires. Des joints toriques supplémentaires (1+2) sont fournis pour les vannes avec fonction de commande normalement ouverte et à double effet (codes 2+3).

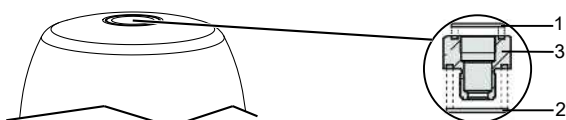


1. Mettre l'actionneur en position de fermeture.
2. Insérer les joints toriques **1** et **2** dans l'adaptateur fileté **3**.
3. Visser et serrer l'adaptateur fileté **3** jusqu'à la butée dans l'ouverture de l'actionneur.

10.5 Montage du kit d'adaptation (actionneur quart de tour)

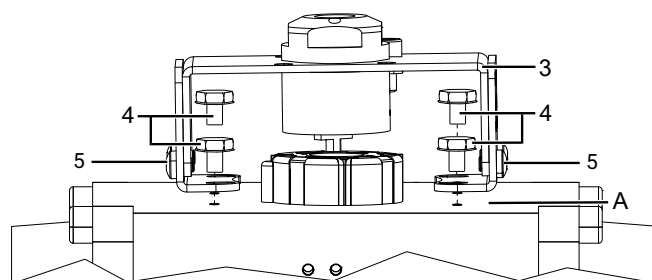

1. Régler l'étrier de maintien au gabarit de perçage requis.
⇒ Pour cela, desserrer les vis latérales **5** et placer les pieds sur les filetages de l'actionneur et les monter avec les vis **4**.
2. Comme indiqué sur la figure, fixer l'étrier **3** aux pieds, pour cela, l'axe de prise doit se trouver sans jeu dans l'axe de l'actionneur.

10.6 Montage du limiteur de course (actionneur linéaire)

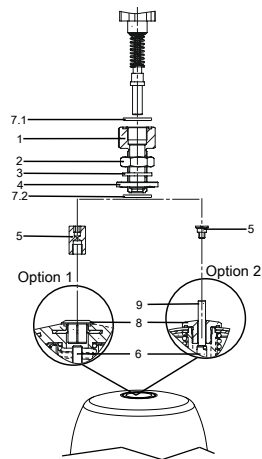

1. Visser la pièce d'adaptation **5** sur ou dans l'axe de l'actionneur **6**.
2. Mettre l'actionneur en position fermée.
3. Insérer le joint torique **7.1** dans le limiteur de course **1**.
4. Placer le joint torique **7.2** dans la rondelle **4**.
5. Visser le limiteur de course **1** avec l'écrou **2**, le joint **3** et la rondelle **4** dans l'ouverture de l'actionneur.
6. Régler le limiteur de course **1** sur la course nécessaire.
7. Veiller à ce que la course minimale soit bien atteinte.
8. Bloquer le limiteur de course **1** avec l'écrou **2**.

Légende			
1	Limiteur de course	7.1 ¹⁾ 7.2 ¹⁾	Joint torique
2	Écrou	8	Cache
3 ¹⁾	Joint	9	Indicateur de position
4 ¹⁾	Rondelle	10	Tige de manœuvre
5 ²⁾	Pièce d'adaptation	11	Axe
6	Axe de l'actionneur	12	Capteur de déplacement


- 1) uniquement disponible pour les vannes à fonction de commande NO et DE.
- 2) uniquement fourni pour les kits d'adaptation nécessaires. La version dépend de la vanne.

10.7 Montage de l'indicateur électrique de position (actionneur linéaire)


⚠ ATTENTION

Montage incorrect du produit !


- Endommagement du boîtier.
- Serrer le produit uniquement avec les méplats prévus à cet effet.

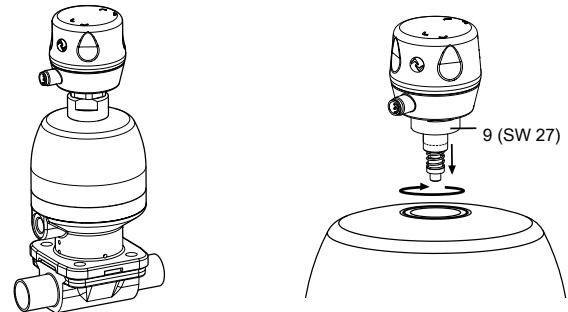


1. Mettre l'actionneur en position d'ouverture.
2. Introduire le produit jusqu'à la butée dans l'ouverture de l'actionneur, l'adaptateur 3 (voir « Montage de l'adaptateur fileté (actionneur linéaire) », page 13) ou la limitation de course 1 (voir « Montage du limiteur de course (actionneur linéaire) », page 14) et visser dans le sens des aiguilles d'une montre contre la précontrainte du ressort.
3. Serrer le produit avec le méplat de la clé du capteur de déplacement.
4. Tourner le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'ajuster les raccords pneumatiques ou les connexions électriques.
5. Initialiser le produit.

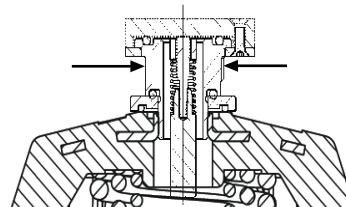

6. Le produit avec kit d'adaptation est complètement assemblé.

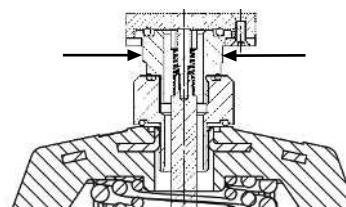

7. Le produit avec kit d'adaptation et adaptateur est complètement assemblé.

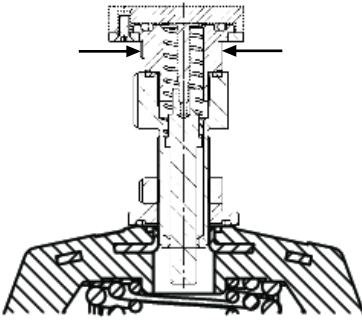


8. Le produit avec kit d'adaptation et limiteur de course est complètement assemblé.

10.8 Montage de l'indicateur électrique de position (actionneur quart de tour)

⚠ ATTENTION

Montage incorrect du produit !

- Endommagement du boîtier.
- Serrer le produit uniquement avec les méplats prévus à cet effet.

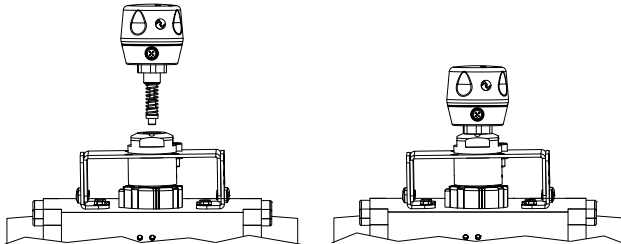


1. Visser l'indicateur électrique de position **6** sur l'adaptateur **7**.
2. Serrer l'indicateur électrique de position à l'aide de la surface de la clé **8** (SW 27) du capteur de déplacement.
3. Tourner le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'ajuster les raccords pneumatiques ou les connexions électriques.
4. Initialiser le produit.

11 Connexion électrique

11.1 24 V / IO-Link, option de commande version, code 3E/4E/3W/4W

11.1.1 Affectation des broches

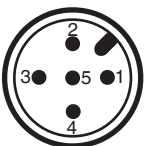

	Description
1	U, 24 V DC, tension d'alimentation
2	24 V DC, sortie position fin de course OUVERTE
3	U, masse
4	24 V DC, sortie position fin de course FERMÉE, C/Q IO-Link

	Description
5	24 V DC, entrée de programmation (fonction speed ^{AP})

La version d'appareil 3S/4S a une broche compatible avec la version précédente 2SM125, la broche 5 est extrêmement active, mais sans contacts à potentiel nul. L'appareil dispose de sorties Push-Pull 24 V DC

11.1.2 Entrée (broche 5)

Impédance d'entrée : min. 27 kΩ


Tension d'entrée : max. 30 V DC

Niveau High : > 18 V

Niveau Low : < 5 V

11.1.3 Sortie (broche 2, 4)

Câblage interne :

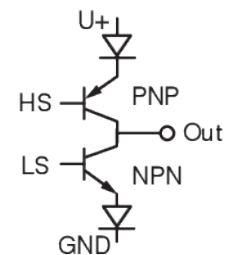

Type de contact : Push-Pull

Courant de commutation max. : ± 100 mA

Chute de tension max. Vdrop : 3 V à 100 mA

Tension de commutation : $+U_v - V_{drop}$ push high
 $-U_v + V_{drop}$ pull low

12 Programmation des fins de course

La programmation des fins de course doit être effectuée dans les situations suivantes :

- Montage a posteriori de l'indicateur électrique de position
- Remplacement de l'actionneur
- Remplacement de la membrane


Dans le cas des indicateurs électriques de position montés d'usine sur la vanne, les fins de course sont déjà programmées.

Les fins de course peuvent être programmées au moyen des procédés suivants (en fonction de la version de la commande) :

- Programmation sur place
- Entrée de programmation (broche 5)
- Interface de communication

En cas de programmation au moyen de l'interface de communication, la programmation automatique est recommandée.

12.1 Programmation des fins de course sur place

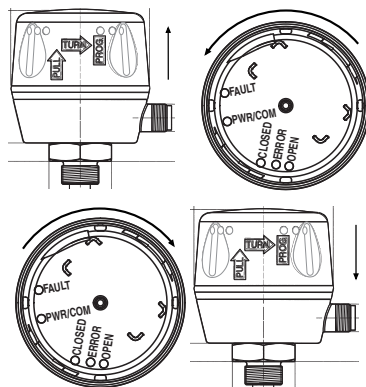

1. Relever le couvercle de l'indicateur électrique de position vers le haut (env. 2 mm).
2. Tourner le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (jusqu'à la butée).
3. L'indicateur électrique de position se trouve en mode de programmation.
 - ⇒ Les LED OPEN et CLOSED clignotent en alternance.
 - ⇒ La LED visible de loin clignote en alternance en vert / orange.
4. Ouvrir la vanne jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte.
5. Fermer la vanne jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte.
6. Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et abaissez-le vers le bas.
 - ⇒ Les fins de course sont réglées.

12.3 Programmation des fins de course via l'entrée de programmation (broche 5)

1. Brancher la tension d'alimentation.
2. Appliquer 24 V DC brièvement (>100 ms) sur l'entrée de programmation (broche 5).
 - ⇒ Les LED OPEN et CLOSED clignotent alternativement.
 - ⇒ La LED visible de loin clignote alternativement en vert / orange.
3. Ouvrir la vanne jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte
4. Fermer la vanne jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte.
5. Le mode de programmation est automatiquement désactivé si la vanne ne bouge pas pendant 5 secondes.
 - ⇒ Les fins de course sont réglées.

12.2 Initialisation des fins de course via IO-Link

1. Sélectionner le mode de programmation automatique (données de paramétrage « Programming mode »).
2. Activer un court instant (>100 ms) le mode de programmation (données de processus « Mode de programmation »).
 - ⇒ Les LED OPEN et CLOSED clignotent alternativement.
 - ⇒ La LED visible de loin clignote alternativement en vert / orange.
3. Ouvrez la vanne jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte.
4. Fermez la vanne jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte.
5. Le mode de programmation est automatiquement désactivé si la vanne ne bouge pas pendant 5 secondes.
 - ⇒ Les fins de course sont réglées.

13 Données spécifiques IO-Link (broche 4)

Physique :	Physique 2 (technologie 3 fils)
Configuration de port :	Port type A
Taux de transmission :	38400 baud
Type de trame Operate :	2.5
Temps de cycle min. :	2,3 ms
Vendor-ID :	401
Device-ID :	123501
Product-ID :	1235IOL
Prise en charge ISDU :	oui
Utilisation SIO :	oui
Spécification IO-Link :	V1.1 en cas d'utilisation IODD 1.1 ¹⁾ 1) En cas d'utilisation de IODD 1.0.1, l'appareil fonctionne conformément à la spécification IO-Link V1.0 (mode de compatibilité) Remarque IO Link : les fichiers IODD peuvent être téléchargés via https://ioddfinder.io-link.com ou sur le site www.gemu-group.com .

13.1 Données de processus**Device → Master**

Bit	Par défaut	Désignation	Fonction	Logique
0	0	Position vanne	Indication de position Ouverte	0 = vanne en position Non Ouverte 1 = vanne en position Ouverte (OPEN)
1	0	Position vanne	Indication de position Fermée	0 = vanne en position Non Fermée 1 = vanne en position Fermée (CLOSED)
2	0	Programing mode	Indication du mode de fonctionnement	0 = fonctionnement normal 1 = mode de programmation
3...7	Pas utilisé			

Master → Device

Bit	Default	Désignation	Fonction	Logique
0	0	Programing mode	Sélectionner le mode de fonctionnement	0 = fonctionnement normal 1 = mode de programmation
1	0	Location function	Fonction de localisation	0 = non actif 1 = actif
2 ... 7	Pas utilisé			

13.2 Vue d'ensemble des paramètres

Combinée au maître IO-Link, l'interface IO-Link intégrée offre des fonctions complémentaires.

Ces fonctions ne sont pas prises en compte lors de l'utilisation de l'indicateur électrique de position sur les modules I/O standard.

Index [Hex]	Répertoire	Droits d'accès	Paramètres	Longueur	Type de données	Réglages d'usine	Possibilités de réglage
0x10	0	ro	Vendor Name	6 bytes	StringT	GEMUE	-
0x12	0	ro	Product Name	18 bytes	StringT	1235/1236 IO-Link	-
0x13	0	ro	Product ID	8 bytes	StringT	1235 IO-LINK	-
0x16	0	ro	Hardware version	8 bytes	StringT	Rev. xx	-
0x17	0	ro	Version firmware	10 bytes	StringT	V x.x.x.x	-
0x50	1	rw	Inversion of LED colours	1 bit	Boolean	0	0 = standard
	2	rw	Inversion of feedback signals	1 bit	Boolean	0	1 = inversed
	3	rw	Function of high visibility position indicator	3 bits	UIntegerT	3	0 = off 1 = open/closed (33 %) 2 = open/closed (66 %) 3 = open/closed (100 %) 4 = open (0 %)/closed (100 %) 5 = open (100 %)/closed (0 %)
	4	rw	Programming mode	1 bit	Boolean	0	0 = automatic 1 = manual
	5	rw	On site programming	1 bit	Boolean	0	0 = enabled 1 = disabled
	6	rw	Inversion of outputs	1 bit	Boolean	0	0 = standard 1 = inversed
0x51	1	rw	Threshold open request	8 bits	UIntegerT	25 %	3% - 97%
	2	rw	Threshold closed request	8 bits	UIntegerT	12 %	
	3	ro	Threshold open real	8 bits	UIntegerT	25 %	Affichage des valeurs 3 % - 97 %
	4	ro	Threshold closed real	8 bits	UIntegerT	12 %	
0x52	1	rw	Alarm stroke reduction open	4 bits	UIntegerT	1	0 = disabled 1 = 25 % of Switch Point
	2	rw	Alarm stroke reduction closed	4 bits	UIntegerT	1	2 = 50 % of Switch Point 3 = 75 % of Switch Point
	3	rw	Alarm opening time	8 bits	UIntegerT	0	0 = disabled
	4	rw	Alarm closing time	8 bits	UIntegerT	0	1-255 s
0x53	1	ro	Programmed position OPEN	16 bits	UIntegerT	0	Affichage de valeurs numériques 0 - 4092
	2	ro	Programmed position CLOSED	16 bits	UIntegerT	0	
	3	ro	Programmed position STROKE	16 bits	UIntegerT	0	
0x54	1	ro	Last position OPEN	16 bits	UIntegerT	0	Affichage de valeurs numériques 0 - 4092
	2	ro	Last position CLOSED	16 bits	UIntegerT	0	
	3	ro	Last position STROKE	16 bits	UIntegerT	0	

Index [Hex]	Réper-toire	Droits d'accès	Paramètres	Longueur	Type de données	Réglages d'usine	Possibilités de réglage
0x55	1	ro	Travel sensor calibration min	16 bits	UIntegerT	0 – 1000	
	2	ro	Travel sensor calibration max	16 bits	UIntegerT	3092 - 4092	
0x56	1	rw	Valve cycles user	24 bits	UIntegerT	0	Réinitialisable à 0, affichage de valeurs numériques 0 - 16777215
	2	ro	Valve cycles total	24 bits	UIntegerT	0	Affichage de valeurs numériques 0 - 16777215
0x57	1	ro	Counter Powerfail	16 bits	UIntegerT	0	Affichage de valeurs numériques 0 - 65535
	2	ro	Counter Power on	16 bits	UIntegerT	0	
	3	ro	Counter Programming	16 bits	UIntegerT	0	
	4	ro	Counter travel sensor calibration	16 bits	UIntegerT	0	
	5	ro	Counter Prog error no stroke	16 bits	UIntegerT	0	
	6	ro	Counter Prog error less stroke	16 bits	UIntegerT	0	
	7	ro	Counter Prog error after sensor error	16 bits	UIntegerT	0	
	11	ro	Counter Sensor error OPEN	16 bits	UIntegerT	0	
	12	ro	Counter Sensor error CLOSED	16 bits	UIntegerT	0	
	16	ro	Counter Over temperature	16 bits	UIntegerT	0	
0x60	0	ro	Actual AD-value	16 bits	UIntegerT	0	Affichage de valeurs numériques 0 - 4092

13.3 Description des valeurs de paramètres

Inversion of LED colours

Inversion des couleurs des LED pour le signal de recopie position OUVÉRTE/FERMÉE. (voir « LED d'état », page 6)

Inversion of feedback signals

Inversion des indications optiques et électriques pour les signaux de recopie position OUVÉRTE/FERMÉE.

Position capteur de déplacement	Recopie de position	
	Standard	Inversée
Capteur de déplacement rentré (axe de la vanne en haut)	OUVERTE	FERMÉE
Capteur de déplacement sorti (axe de la vanne en bas)	FERMÉE	OUVERTE

Function of high visibility position indicator

Le fonctionnement de l'indicateur de position visible de loin peut être réglé sur 6 niveaux. Ce réglage permet de faire varier l'intensité lumineuse.

Réglage	Fonctionnement
Niveau 1	Indicateur de position visible de loin désactivé
Niveau 2	Indicateur de position visible de loin activé (33 %)
Niveau 3	Indicateur de position visible de loin activé (66 %)
Niveau 4	Indicateur de position visible de loin activé (100 %)
Niveau 5	Indicateur de position visible de loin position OUVÉRTE : 0 % / position Fermée : 100 %
Niveau 6	Indicateur de position visible de loin position OUVÉRTE : 100 % / position Fermée : 0 %

Les indicateurs d'erreur et la fonction de localisation ne sont pas influencés par le réglage et restent toujours actifs (100 %).

Programming mode

Sélection du mode de programmation. (voir « Initialisation des fins de course via IO-Link », page 16)

On site programming

La programmation sur place peut être bloquée pour empêcher toute activation non autorisée.

Réglage	Type de programmation	État
Programmation sur place autorisée	Programmation sur place	autorisée
	Programmation externe	autorisée
Programmation sur place bloquée	Programmation sur place	bloquée
	Programmation externe	autorisée


Inversion of outputs

Inversion des indications électriques pour le signal de recopie position OUVÉRTE/FERMÉE.

Threshold open request

Réglage du point de commutation souhaité pour le signal de recopie position OUVÉRTE proportionnel à la course programmée.

Exemple : point de commutation OUVÉRTE 25 %, point de commutation FERMÉE 12 %

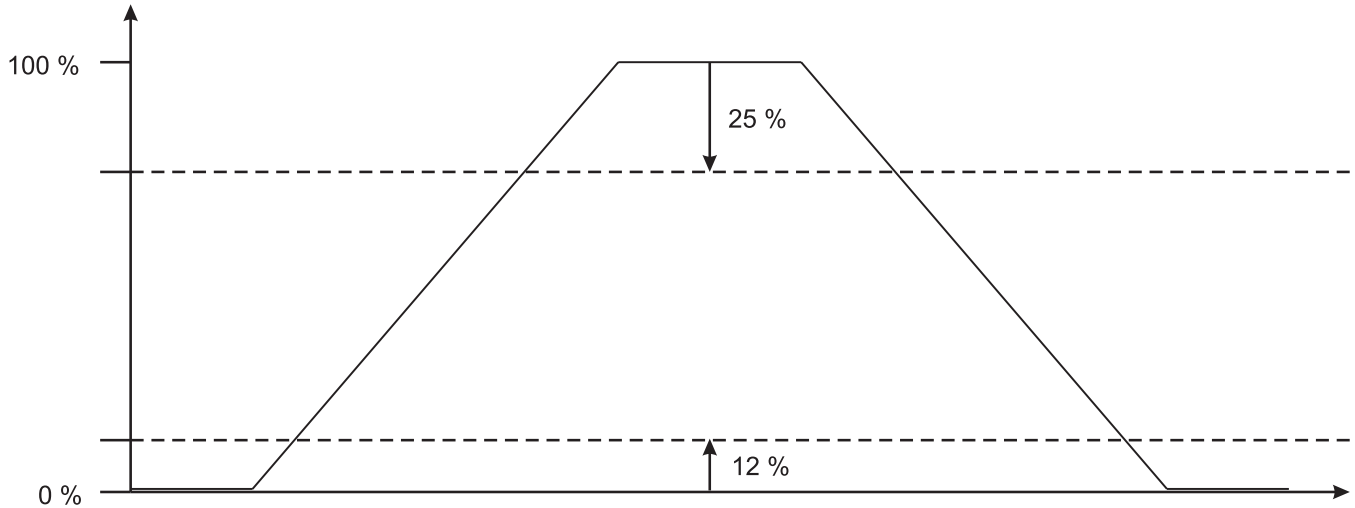

Ces tolérances permettent de compenser des modifications dues aux conditions de service, par ex. gonflement de la membrane lors de la stérilisation, et de garantir ainsi une recopie de position fiable aux fins de course.

En cas de chevauchements avec la valeur réglée pour le signal de recopie position Fermée, ou si le point de commutation minimal possible n'est pas atteint, la valeur maximale possible est prise en compte. La valeur prise en compte est indiquée par le paramètre « Threshold open real ».

Threshold closed request

Idem avec « Threshold open request », mais pour le signal de recopie position Fermée.

Threshold open real

Valeur réellement prise en compte pour le point de commutation du signal de recopie position OUVÉRTE.


Threshold closed real

Idem avec « Threshold open real », mais pour le signal de recopie position Fermée.

Alarm stroke reduction open

Réglage de l'alarme « Stroke reduction » (réduction de course) pour la position OUVÉRTE.

L'alarme se déclenche quand la course de la vanne en position OUVÉRTE sort de la tolérance réglée. L'alarme s'arrête automatiquement dès que la plage de tolérance valable est de nouveau atteinte. La recopie de position de fin de course a lieu indépendamment de l'avertissement, tant que la vanne se trouve à l'intérieur de la plage de tolérance réglée pour le signal de recopie (Threshold). En cas de changement de la position de fin de course, un avertissement est donc généré avant la perte du signal de recopie de position de fin de course.

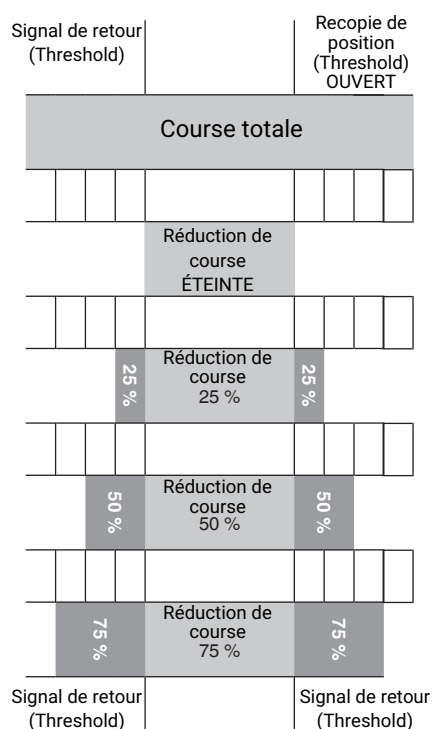

Le réglage est proportionnel à la tolérance réglée pour le point de commutation (Threshold).

Réglage	Fonctionnement
Arrêt	Avertissement désactivé
25%	L'avertissement est généré 25 % avant la perte du signal de recopie de position de fin de course
50%	L'avertissement est généré 50 % avant la perte du signal de recopie de position de fin de course
75%	L'avertissement est généré 75 % avant la perte du signal de recopie de position de fin de course

Le délai avant l'émission de l'avertissement est déterminé par la durée du paramètre **Alarm opening time**.

AVIS

- Si le paramètre **Alarm opening time** est désactivé (réglage 0), l'alarme **Stroke reduction** (réduction de course) est désactivée.

Alarm stroke reduction closed

Correspond à « **Alarm stroke reduction open** », mais pour la position Fermée.

Le délai avant l'émission de l'avertissement est déterminé par la durée du paramètre **Alarm closing time**.

AVIS

- Si le paramètre **Alarm closing time** est désactivé (réglage 0), l'alarme **Stroke reduction** (réduction de course) est désactivée.

Programmed position OPEN

Valeur A/N de la position OUVERT de la dernière programmation des fins de course effectuée correctement.

Programmed position CLOSED

Valeur A/N de la position Fermée de la dernière programmation des fins de course effectuée correctement.

Programmed STROKE

Course de l'actionneur linéaire déterminée lors de la dernière programmation des fins de course effectuée correctement (en valeurs A/N). En combinaison avec le paramètre « Last position stroke », il est possible de calculer la modification de la course de la vanne.

Last position OPEN

Valeur A/N de la dernière position OUVERTE accostée.

Last position CLOSED

Valeur A/N de la dernière position FERMÉE accostée.

Last position STROKE

Course de l'actionneur linéaire déterminée lors de la dernière fin de course accostée correctement (en valeurs A/N). En combinaison avec le paramètre « Programmed stroke », il est possible de calculer la modification de la course de la vanne.

Travel sensor calibration min

Valeur A/N du potentiomètre lors du calibrage en usine dans la position FERMÉE.

Travel sensor calibration max

Valeur A/N du potentiomètre lors du calibrage en usine dans la position OUVERTE.

Valve cycles user

Compteur de cycles de commutation réglable par le client. Compte les cycles de commutation effectués.

Un cycle de commutation est valable quand la vanne passe d'une fin de course définie à l'autre fin de course définie, puis revient à la fin de course d'origine. Si une fin de course n'est pas atteinte, le cycle de commutation n'est pas valable et n'est pas compté.

Valve cycles total

Compteur du nombre total de cycles de commutation réglé en usine (ne peut pas être remis à zéro). Compte les cycles de commutation effectués.

Un cycle de commutation est valable quand la vanne passe d'une fin de course définie à l'autre fin de course définie, puis revient à la position de fin de course d'origine. Si une fin de course n'est pas atteinte, le cycle de commutation n'est pas valable et n'est pas compté.

Counter Powerfail

Compteur de panne de tension.

Counter Power on

Compteur de mises sous tension.

Counter Programming

Compteur des opérations de programmation de fin de course effectuées.

Counter Travel Sensor calibration

Compteur de calibrages de capteur de déplacement effectués.

Counter Prog error no stroke

Compteur d'erreurs de programmation / pas de course.

Counter Prog error less stroke

Compteur d'erreurs de programmation / course < course min.

Counter Prog error after sensor error

Compteur d'erreurs de programmation / selon erreur du capteur.

Counter Sensor error OPEN

Compteur d'erreurs du capteur / position OUVERTE.

Counter Sensor error CLOSED

Compteur d'erreurs du capteur / position Fermée.

Counter over temperature

Compteur des erreurs de dépassement de température.

Actual AD-value

Valeur actuelle du convertisseur A/N.

14 Dépannage

14.1 Message d'erreur LED

Lorsqu'une erreur se produit, la LED visible de loin clignote en orange et la LED ERROR en rouge.

orange et la LED-ERKON en rouge.

Fonction		FAULT	PWR/ COM	CLO- SED	ER- ROR	OPEN	
Erreur de pro- grammation	Pas de course	~	~				
	Course < course min.	~	~				
	Erreur du capteur	~	~				
				OPEN et CLOSED cli- gnotent en alternance			
Erreur du cap- teur	Position OU- VERTE	~	~				
	Position FERMÉE	~	~				
Court-circuit sortie du si- gnal	Sortie OU- VERTE	~	~				
	Sortie FERMÉE	~	~				
	OUVER- TE+FER- MÉE	~	~				
Erreur interne		~	~				
				OPEN et CLOSED cli- gnotent simultanément			
Tension d'alimentation trop faible							
	Allu- mée	~	Insigni- fiante		Cli- gnote		Éteinte

14.2 Dépannage

Erreur	Origine de l'erreur	Dépannage
Erreur de programmation, pas de course	Pas d'air comprimé pendant la procédure de programmation	Assurer l'alimentation en air comprimé, reprogrammer
	Alimentation en air comprimé insuffisante pendant la programmation	Assurer l'alimentation en air comprimé, reprogrammer
	Aucun kit d'adaptation disponible ou ce dernier est incorrect	Vérifier le kit d'adaptation, reprogrammer
Erreur de programmation, course < course min.	Course minimale non atteinte (p. ex. en raison d'un limiteur de course)	Assurer la course minimale, reprogrammer
	Membrane d'étanchéité trop comprimée (taille de membrane 8)	Garantir la compression correcte de la membrane, reprogrammer
Erreur de programmation après erreur du capteur	La plage du capteur a été dépassée pendant la programmation. La vanne se trouve actuellement dans la plage valide du capteur.	Vérifier le kit d'adaptation, reprogrammer. Respecter la course maximale (voir « Données techniques »)
Erreur de capteur en position OUVERTE ou FERMÉE	Limite du capteur dépassée	Vérifier le kit d'adaptation, reprogrammer. Respecter la course maximale (voir « Données techniques »)
Court-circuit sortie du signal OUVERT ou FERMÉ	Court-circuit	Vérification du câblage et de la version d'appareil
Erreur de communication	Communication perturbée ou annulée	Vérification du câblage
Tension d'alimentation trop faible	Tension d'alimentation trop faible	Garantir la tension d'alimentation conformément au chapitre « Données techniques »
Erreur interne	Erreur de mémoire	Envoyer l'appareil

15 Révision et entretien

AVIS

Travaux d'entretien exceptionnels !

- Endommagement du produit GEMÜ
- Les travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas décrits dans la notice d'utilisation ne doivent pas être effectués sans consultation préalable du fabricant.

L'exploitant doit effectuer des contrôles visuels réguliers des produits en fonction des conditions d'utilisation et du potentiel de risque, afin de prévenir les fuites et les dommages.

1. Confier les travaux d'entretien et de maintenance au personnel qualifié et formé.
2. Utiliser l'équipement de protection adéquat conformément aux règlements de l'exploitant de l'installation.
3. Mettre l'installation ou une partie de l'installation hors service.
4. Prévenir toute remise en service de l'installation ou d'une partie de l'installation.
5. Mettre l'installation ou une partie de l'installation hors pression.
6. Actionner quatre fois par an les produits qui restent toujours à la même position.

15.1 Pièces détachées

Aucune pièce détachée n'est disponible pour ce produit. En cas de défaillance, veuillez le retourner à GEMÜ pour réparation.

15.2 Nettoyage du produit

- Nettoyer le produit avec un chiffon humide.
- **Ne pas** nettoyer le produit avec un nettoyeur à haute pression.

16 Démontage

1. Procéder au démontage dans l'ordre inverse du montage.
2. Dévisser le/les câble(s).
3. Démonter le produit. Respecter les mises en garde et les consignes de sécurité.

17 Mise au rebut

1. Tenir compte des adhérences résiduelles et des émissions gazeuses des fluides infiltrés.
2. Toutes les pièces doivent être éliminées dans le respect des prescriptions de mise au rebut / de protection de l'environnement.
3. Éliminer séparément les composants électroniques.

18 Retour

En raison des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement et du personnel, il est nécessaire que vous remplissiez intégralement la déclaration de retour et la joignez signée aux documents d'expédition. Le retour ne sera traité que si cette déclaration a été intégralement remplie. Si

le produit n'est pas accompagné d'une déclaration de retour, nous procédons à une mise au rebut payante et n'accordons pas d'avoir/n'effectuons pas de réparation.

1. Nettoyer le produit.
2. Demander une fiche de déclaration de retour à GEMÜ.
3. Remplir intégralement la déclaration de retour.
4. Envoyer le produit à GEMÜ accompagné de la déclaration de retour remplie.

19 Déclaration d'incorporation UE au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II B



Déclaration d'incorporation UE

au sens de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe II B

Nous, la société GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux exigences essentielles de santé et sécurité pertinentes définies dans l'annexe I de la directive susmentionnée.

Produit : GEMÜ 1235 / 1236
Nom du produit : Indicateur électrique de position
Les exigences essentielles de santé et sécurité pertinentes suivantes de la Directive Machines 2006/42/CE, annexe I, s'appliquent et sont satisfaites : 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.5.; 1.3.2.; 1.3.4.; 1.3.7.; 1.5.1.; 1.5.5.; 1.6.1.; 1.6.3.; 1.6.4.; 1.7.1.; 1.7.1.1.; 1.7.2.; 1.7.3.; 1.7.4.
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées (entièrement ou en partie) : EN ISO 12100:2010

De plus, nous déclarons que la documentation technique pertinente a été constituée conformément à l'annexe VII, partie B.

Le fabricant s'engage à transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, la documentation technique pertinente concernant la quasi-machine. Cette transmission se fait par voie électronique.

Ceci ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle.

La quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la Directive Machines 2006/42/CE, le cas échéant.

M. Barghoorn
Directeur Technique Globale

Ingelfingen, le 21/08/2023

20 Déclaration de conformité UE selon 2014/30/UE (Directive CEM)




Déclaration de conformité UE

selon 2014/30/UE (Directive CEM)

Nous, la société GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux dispositions de la directive susmentionnée.

Produit : GEMÜ 1235 / 1236
Nom du produit : Indicateur électrique de position
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées (entièrement ou en partie) : EN 61326-1:2013; EN 61000-6-2:2005/AC:2005

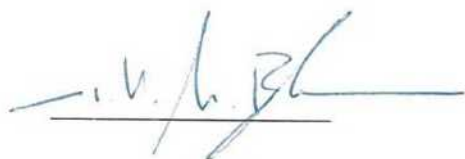

M. Barghoorn
Directeur Technique Globale
Ingelfingen, le 21/08/2023

21 Déclaration de conformité UE selon 2011/65/UE (directive RoHS)



Déclaration de conformité UE

selon 2011/65/UE (directive RoHS)

Nous, la société

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit indiqué ci-après est conforme aux dispositions de la directive susmentionnée.

Produit :

GEMÜ 1235 / 1236

Nom du produit :

Indicateur électrique de position

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées (entièrement ou en partie) :

EN IEC 63000:2018

M. Barghoorn
Directeur Technique Globale

Ingelfingen, le 21/08/2023

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach

www.gemu-group.com
info@gemue.de

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number E515574
Report Reference E515574-20200630
Issue Date 2020-JULY-08

Issued to: GEMU VALVES INC
Suite 110-112, Bldg 2600
3800 Camp Creek Pky
Atlanta GA 30331

This certificate confirms that representative samples of PROCESS CONTROL EQUIPMENT, ELECTRICAL
Open Type Electro-Pneumatic Positioner/Controller models:
1235, 1236, and 1436 Eco

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.


Standard(s) for Safety: UL 61010-1 Safety Requirements For Electrical Equipment
For Measurement, Control, And Laboratory Use - Part 1:
General Requirements
CSA C22.2 NO. 61010-1-12 Safety Requirements For
Electrical Equipment For Measurement, Control, And
Laboratory Use - Part 1: General Requirements

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
<https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This *Certificate of Compliance* does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/about/locations/>





GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Tél. +49 (0)7940 123-0 · info@gemu.de
www.gemu-group.com

Sujet à modification

05.2025 | 88885375